

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: станок токарно-револьверный. Модель 1Е365БП (1Е365Б), патронное исполнение (рис. 1).
По специальному заказу может изготавляться станок прут-

кового исполнения (рис. 2). Климатическое исполнение _____ по ГОСТ 15150—69.

1.1. Назначение: обработка стальных и чугунных деталей инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали. На станке можно выполнять следующие виды токарной обработки: черновое и чистовое точение, растачивание, подрезку, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы плашками и метчиками.

Дата выпуска _____ 19 ____ г.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры согласно ГОСТ 3179—72

Класс точности по ГОСТ 8—82:	
модели 1Е365БП	П
модели 1Е365Б	Н
Точность обработки на станках модели 1Е365БП:	
при точении	по 7 квалитету
при расточке	по 8 квалитету
при обработке мерным инструментом	по 7 квалитету
Точность обработки на станках модели 1Е365Б:	
при точении	по 8 квалитету
при расточке	по 9 квалитету
при обработке мерным инструментом	по 7 квалитету
Шероховатость обработанной поверхности R_a , мкм:	
при обработке стали	2,5
при обработке цветных металлов	12,5

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: станок токарно-револьверный. Модель 1Е365БП (1Е365Б), патронное исполнение (рис. 1). По специальному заказу может изготавливаться станок прут-

кового исполнения (рис. 2). Климатическое исполнение _____ по ГОСТ 15150—69.

1.1. Назначение: обработка стальных и чугунных деталей инструментом из твердых сплавов и быстрорежущей стали. На станке можно выполнять следующие виды токарной обработки: черновое и чистовое точение, растачивание, подрезку, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы плашками и метчиками.

Дата выпуска _____ 19 ____ г.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры согласно ГОСТ 3179—72

Класс точности по ГОСТ 8—82:	
модели 1Е365БП	П
модели 1Е365Б	Н
Точность обработки на станках модели 1Е365БП:	
при точении	по 7 квалитету
при расточке	по 8 квалитету
при обработке мерным инструментом	по 7 квалитету
Точность обработки на станках модели 1Е365Б:	
при точении	по 8 квалитету
при расточке	по 9 квалитету
при обработке мерным инструментом	по 7 квалитету
Шероховатость обработанной поверхности R_a , мкм:	
при обработке стали	2,5
при обработке цветных металлов	12,5

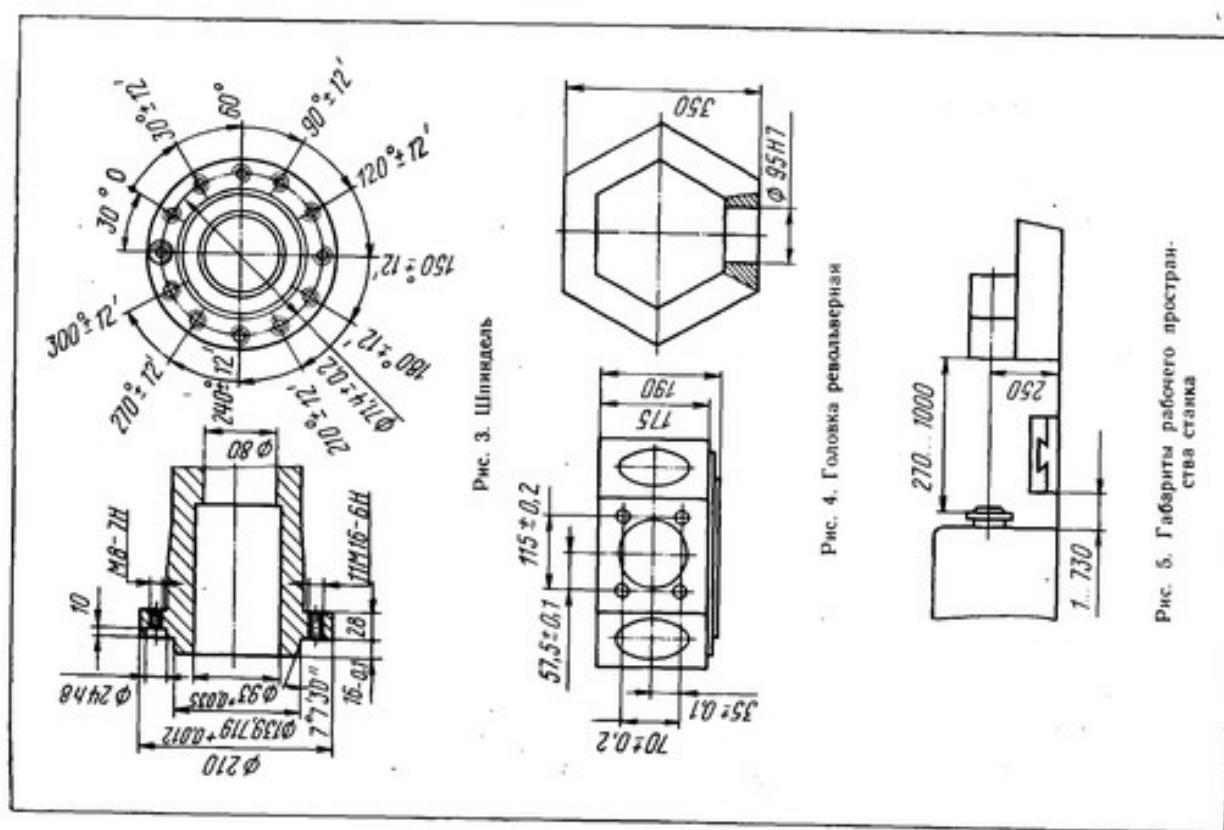


Рис. 3. Шпиндель

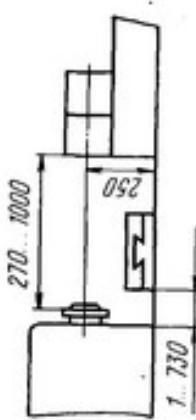


Рис. 4. Головка револьверная

Рис. 5. Габариты рабочего пространства станины

Параметры	Параметрическое значение	Параметрическое значение
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка при зажимной и подающей трубых при переднем зажиме	500	65
Наибольший диаметр изделия, установленного на станции, тип	330	80
Наибольший диаметр изделлия, установленного на подпружинном суппорте, тип	1000	
Коэффициент расстояния от переднего торца шпинделя до револьверной головки, тип	1.811	
Высота резца, установленного в решетодержателе поперечного суппорта, тип	32	
Расстояние от низа основания станка до оси шпинделя, тип	1090	
Преобразователь частоты приведения шпинделя, тип	24..1500	
Преобразователь частоты приведения подач револьверного и поперечного суппортов за один оборот шпинделя, тип	0.005..3.20	
Преобразователь поперечных подач поперечного суппорта за один оборот шпинделя, тип	0.025..1.60	
Мощность главного электродвигателя, кВт		15
Габаритные размеры станка с приставными агрегатами, тип:		
длина	3400	4955
ширина	1800	1800
высота	1780	1780
Масса станка, кг	5260	5890

Основные данные

Шпиндель (рис. 3)

Диаметр отверстия, тип

80

имеется

Торможение

Суппорт револьверный (рис. 4, б)

имеется

Суппорт продольное перемещение, тип

730

имеется

Количеству упоров

6

имеется

Автоматическая перестановка упоров при смене позиций

имеется

револьверной головки

7.5

Скорость продольного перемещения, м/мин

45

Продольное перемещение суппорта на один оборот лимба, тип

0.2

Тип револьверной б-позиционной головки с вертикальной осью вращения по ГОСТ 3859-72

2

Суппорт вспомогательный

730

Наибольшее перемещение от руки и механическое, тип:

310

6

Скорость продольного ускоренного перемещения, м/мин	7,5
Перемещение суппорта на одно деление линьбы, мм	0,2
продольное	0,05
перемещение на один оборот линьбы, мм	45
продольное	4
напечатанное	5
Количество упоров продольного перемещения суппорта	2
Количество упоров поперечного перемещения суппорта	5
Приводные ремни и приводная роликовая цепь	
Ремень плоскоузубчатый главного привода от двигателя до автоматической коробки скоростей (АКС)	7-71-50
Ремень плоскоузубчатый главного привода от АКС к шпиндельной бабке	7-71-80
Б-1120Т	
ГОСТ 1284.1—80...	
ГОСТ 1284.3—80	
ПР 45.875-2270-2	
ГОСТ 13568—75	
Приводная роликовая цепь ускоренного хода	

Механика станка

Механика главного движения

Диапазон	Номер ступени	Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	Найденный динамический коэффициент момента на шпинделе, Н·м	Эффективная мощность на шпинделе, кВт	Следующее звено (см. рис. 10)	3	
						правое направление вращения	левое направление вращения
1	1	24	67	1531	3,8	ЭМ6	5
	2	34	67	1531	5,3	ЭМ6	6
	3	48	67	1531	7,5	ЭМ6	7
	4	67	—	946	6,5	ЭМ5	8
	5	95	—	946	9,2	ЭМ5	9
	6	130	—	846	12,6	ЭД	1,60
	7	190	—	543	10,5	ЭД	3,20
	8	260	—	388	10,3	ЭД	1,60
	9	380	—	255	9,9	ЭД	1,60

Причесание: частота вращения электродвигателя главного привода 1465 мин⁻¹.

Причесание: частота вращения электродвигателя главного привода 1465 мин⁻¹.

Механизм подачи

Номер этапа установки рукояток на пульте	Номер ступени	Продолжительность за один оборот шпинделей раздельного и повторного гашения, мин	Потребная мощность для обогор шпинделей раздельного и повторного гашения, мин
	1	1	0,05
	2	2	0,071
	3	3	0,10
	4	4	0,14
	5	5	0,20
	6	6	0,28
	7	7	0,40
	8	8	0,56
	9	9	0,80

Техническая характеристика электрооборудования

Количество электромагнитов на станке (с зажимом насосом)	3
Электродвигатель главного привода:	
типа	
мощность, кВт	
частота вращения, мин ⁻¹	
Электродвигатель насосной установки:	
типа	
мощность, кВт	
частота вращения, мин ⁻¹	
Электронасос охлаждения:	
типа	
производительность, м ³ /с	
потребляемая мощность, кВт	

Мощность, кВт 0,12
частота вращения, мин⁻¹ 2800

Техническая характеристика гидрооборудования

Марка масла в системе	ГОСТ 32—74 5Г12·21А
Тип насоса	0,13 · 10 ⁻³
Производительность насоса, м ³ /с	0,13 · 10 ⁻³
Давление в системе, МПа	3,5/2,0
Тип гидроприводомодулятора	APX.2,5/ 320

Техническая характеристика системы смазки

Система смазки коробки скоростей:	T ₂₂ С12·44
типа насоса	0,13 · 10 ⁻³
производительность насоса, м ³ /с	0,08 ФМС-12М
типа фильтра	60
номинальная тонкость фильтрации, мкм	80
Смазочная система шиндельной бабки:	T ₂₂ постоянного действия
смазочный материал	Гидравлическое масло
типа смазочной системы	Смазочная система поплавкового и репольверного суперпорта.
Смазочная система поплавкового и репольверного суперпорта:	T ₂₂ периодического действия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Коли- чество	Примечание	Входит в комплект и стоимость станка	
				Станок в сборе	
Запасные части					
Левая КД 202В		5			
Левая КД 226Б		5			
Левая КМ 206А		4			
Левая КМ 48·50 ГОСТ		3			
Левая КМ 6940—74		1			
Левая КМ 6940—74	МО 24·40	1			
Плавкая вставка б/ак пат- рону предохранителя		6			
Плавкая вставка 10А к патрону предохранителя		1			
ПР-2 15А					

Обозначение	Наименование	Коли- чество	Примечание	Для патронных	
				работ	
	Плавкая вставка 25А к патрону предохранителя	6			
	ПР-2 60 А	1			
	Реле 24 В РПУ2-51222	1			
	Дополнительные устройства устройство эжекторное для патронного исполнения				
	Инструмент				
	Ключ ГОСТ 2839—80:				
	7811-0003				
	7811-0004				
	7811-0023				
	7811-0025				
	НС2 Хим. Окс. прим				
	7811-0027				
	7811-0041				
	7811-0043				
	Ключи ГОСТ 11737—74:				
	7812-0374				
	7812-0375				
	7812-0376				
	40Х Хим. Окс. прим				
	7812-0378				
	7812-0379				
	7812-0381				
	Отвертка 7810-0309 Хим. Окс. прим ГОСТ 17199— 71				
	Приклады лежкости				
	Резиновая головка				
	Ключ для 4-позиционного рецептора				
	Державка одноврезцовая с прямым креплением рез- ца				
	Стойка жесткая с зажим- ными винтами	1	Установлено на станике		
	Стойка жесткая с зажим- ными винтами	2	То же		
	Стойка жесткая удаляемая с зажимами винтами	1	Установлено на станике		
	Втулки ГОСТ 18070—72: 6117-0869 30				
	6117-0869 38				
	Державки ГОСТ 19021—73:				
	6500-1076				
	6500-1078				
	6500-1083				
	Втулка с конусом № 3 6105—0067 ГОСТ 17178—71				

цивую головку главно на расстоянии не менее 250 mm от кучалков патрона.

Механический зажим. Гидроцилиндр зажима (см. рис. 6) закреплен на фланце на заднем конце шпинделя. Масло вращающемуся цилинду подается через неподвижную муфту, установленную на хвостовике цилиндра на подшипниках качения.

Привод механического зажима патрона осуществляется механизмом зажима через тягу, соединяющую поршень цилиндра и патрон.

Механизм зажима. Изделие патрона зажимается сзади. Масло закреплено на фланце на заднем конце шпинделя. Механизм вращающегося цилиндра подается через неподвижную муфту, установленную на хвостовике цилиндра на подшипниках качения.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Общие сведения

Электрооборудование станка, принципиальные схемы которого показаны на рис. 17 и 18, подключается к сети трехфазного переменного тока напряжением U частотой f Hz. На станке установлены следующие асинхронные трехфазные электродвигатели:


- М1 (см. рис. 17) главного привода;
- М3 привода насоса охлаждения;
- М2 привода насоса гидравлики (см.

станции). В коробке скоростей имеется шесть электромагнитных муфт *у11...у16* типа ЭТМ. Включением комбинаций муфт можно получить девять различных скоростей. Электроаппаратура управления расположена в электротяговом агрегате.

шкапу.
Перед шиндельной бабкой расположен пульт управления на револьверном суппорте имеется пульт, на котором расположены кнопки управления револьверной головкой.
Напряжение цепи управления 110 В переменного и 24 В постоянного тока. Напряжение цепи сигнализации 24 В постоянного и 5 В переменного тока. Напряжение цепи медленного управления 24 В постоянного тока.

ного освещения 24 V переменного тока.
При уходе за электрооборудованием периодически проверяйте состояние пусковой релейной аппаратуры. Во время эксплуатации электродвигателей систематически проводите технические осмотры и профилактические ремонты. Периодичность технических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже однажды

раза в два месяца. При профилактических ремонтах разбираите двигатели, очищайте их снаружи и изнутри и заменяйте моторное масло на полипропиленовом. Последнюю операцию

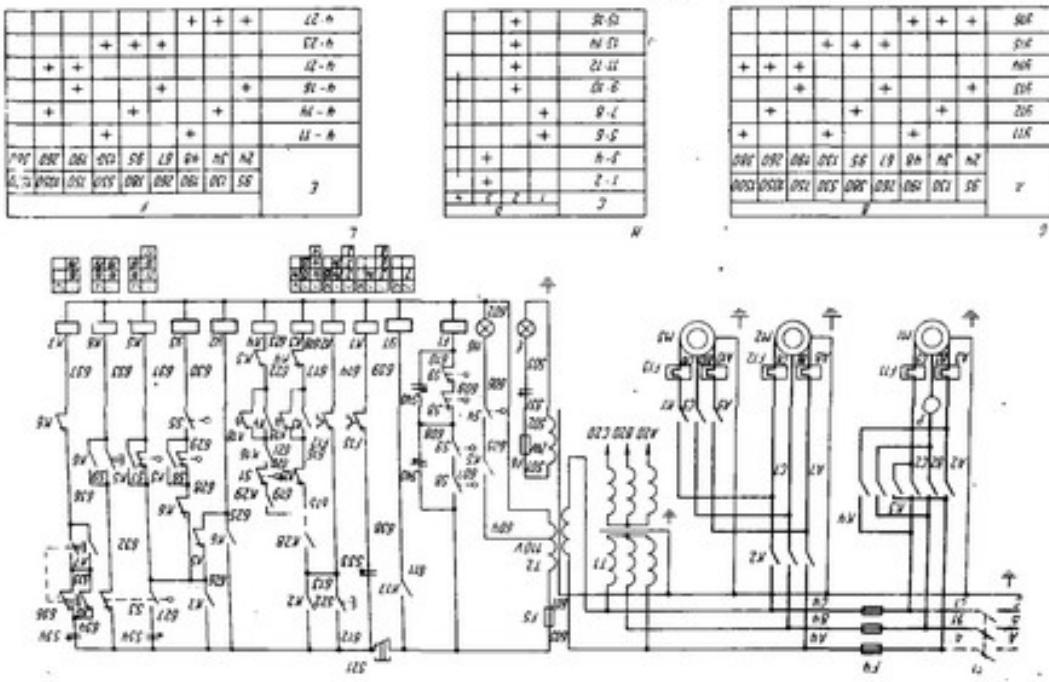

при нормальных условиях выполните через 4000 ч работы, а при эксплуатации электродвигателя в пыльной и влажной среде — чаще, по мере необходимости. Перед набивкой свежего смазочного материала подшипники тщательно промойте фенцином. Камеры заполните смазочным материалом на 2/3 ёмкости.

Первоначальный пуск

При первоначальном пуске станка проверьте прежде всего надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром. После осмотра на клеммных зажимах в электрошкафу отключите провода питания всех электродвигателей. При помощи вводного автомата подключите станок к сети.

Проверьте действие блокирующих сигнализирующих устройств. При помощи кнопок и переключателей станка проверьте четкость срабатывания аппаратуры.


Описание работы схемы (см. рис. 17...23, таблицы 1...7)

Вводным автоматическим выключателем *F1* электроборудование станка подключается к сети и загораются сигнальные лампы *H1* (сеть), *H2* — нет давления. Включается выбор скорости вращения шпинделля в соответствии с тем, оторвое установлено переключателем скорости *S35*.

Пуск станка

При нажатии кнопки *S22* ПУСК включается магнитный выключатель *K2*, который подключает к сети электродвигателя *M2* подготовливает цепь включения электродвигателя насоса *M3*.

При повышении давления *S17* гаснет сигнальная лампа *A*. Включается контакт *K28* с самоблокировкой. Замыкающие контакты *K28* сработавшего магнитного пускателя *K3* и включаются двигатель главного привода. Замыкающий контакт *K28* подает питание на АКС. Если при первом нажатии на кнопку *S22* не включился двигатель главного привода, то нужно повторно нажать на кнопку *S22*, предварительно установив переключатель шпинделля *S39* в положение ОТКЛЮЧЕН, либо ЗАМОЖЕН. Выключатель привода насоса охлаждения *M3*.

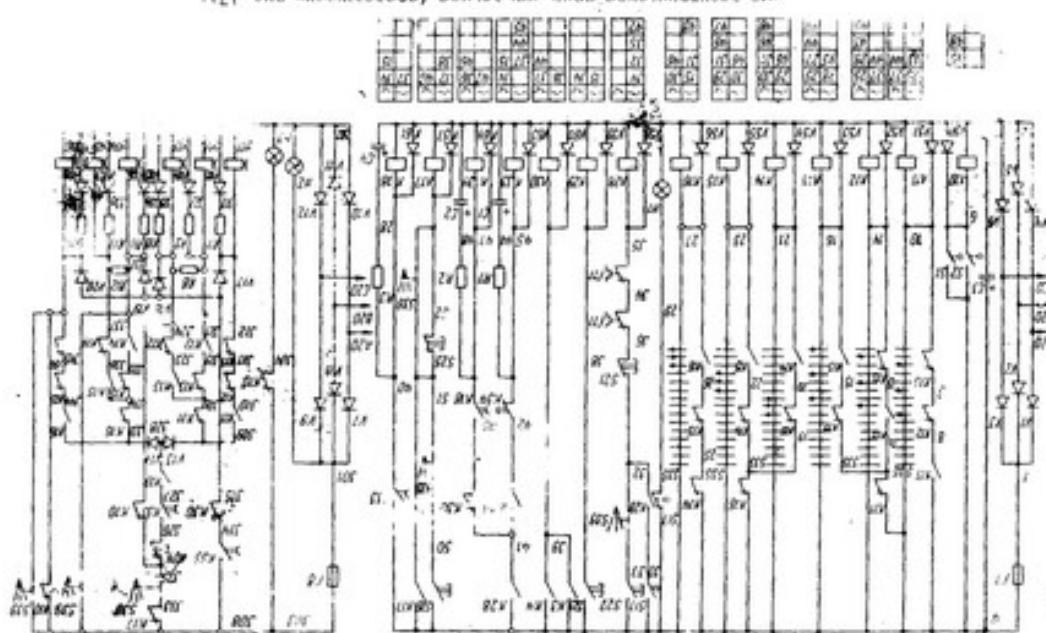

П. шиндель

Установкой переключателя S39 в положение ПУСК включаются электромагнитные муфты коробки АКС, соответственно выбранной заранее скорости шинделя. В случае если потребуется изменить диапазон выбранной скорости (т. е. перевести блок), то отключится реле K10, контакты которого включают шиндель на наименьшую скорость, уставка которого включает шиндель на максимальную лампу H3, поэтому всего можно получить 13 различных скоростей шинделя.

Шиндель начинает вращаться с выбранной скоростью.

Реверс шинделя

Нажатием на кнопку S23 можно получить реверс шинделя с любой из трех нижних скоростей нижнего диапазона. При этом включается реле K29, размыкающее контакт его отключающего пускатель K3. Отключается реле K30 и K1, размыкающий контакт M1, размыкающий контакт реле K30 включает на время выдержки реле K33 (необходимой для торможения двигателя) электромагнитные муфты U11, U13, U14, U16 — тормозится вся кинематическая цепь. По окончании выдержки времени K33 отключаются реле K18 и электромагнитные муфты U11, U14, U16. Через замыкающий контакт реле K29 и размыкающий контакт реле K18 включается магнитный пускатель K4. Электродвигатель включается на левое вращение.

По окончании выдержки времени реле K34, необходимой для разгона электродвигателя, включаются электромагнитные муфты U13, U15 и реле K33. Шиндель вращается с той же частотой.

При отпускании кнопки S23 отключается реле K29 и пускатель K4. Отключается электродвигатель. Отключаются реле K30 и K33. На время выдержки реле K34 включаются электромагнитные муфты U11, U13, U14, и реле K18. По окончании выдержки времени на торможение отключается реле K18 и электромагнитные муфты U11, U13, U14, U16. Включается магнитный пускатель M1 с самоблокировкой. Электродвигатель M1 включается правое вращение. По окончании выдержки времени K34 подается питание на электромагнитные муфты размыкающий контакт реле K34.

Выбор скорости вращения шинделя

Скорость вращения шинделя задается переключателем 35. Включая электромагнитные муфты АКС в различных сочетаниях, можно, как уже было сказано, получить девять из девяти скоростей. Переключением блока можно получить еще один (т. е. перевести блок), то отключится реле K10, контакты которого включают шиндель на наименьшую скорость, уставка которого включает шиндель на максимальную лампу H3, поэтому всего можно получить 13 различных скоростей шинделя.

Первый ряд	Второй ряд	Включенные муфты	Второй ряд	Включенные муфты
24 мин ⁻¹		U13, U16	95 мин ⁻¹	U12, U15
34 мин ⁻¹		U12, U16	130 мин ⁻¹	U12, U15
48 мин ⁻¹		U11, U16	190 мин ⁻¹	U13, U14
67 мин ⁻¹		U13, U15	260 мин ⁻¹	U12, U14
95 мин ⁻¹		U12, U15	380 мин ⁻¹	U11, U14
130 мин ⁻¹		U11, U15	530 мин ⁻¹	U11, U15
190 мин ⁻¹		U13, U14	750 мин ⁻¹	U13, U14
260 мин ⁻¹		U12, U14	1050 мин ⁻¹	U12, U14
380 мин ⁻¹		U11, U14	1500 мин ⁻¹	U11, U14

При изменении скорости в пределах одного ряда происходит переключение электромагнитных муфт. Установкой переключателя S39 в положение СТОП можно включить все электромагнитные муфты АКС, и шиндель становится на выбеге. При установке переключателя в положение ТОРМОЗ включаются электромагнитные муфты U14, U16; шиндель тормозится.

Смена позиции револьверной головки

Схема обеспечивает три режима работы револьверной головки:

- автоматический поворот револьверной головки при ходе револьверного суппорта в исходное положение (рабочий режим);
- ручные повороты в исходном положении (наладочный режим);
- подъем револьверной головки в переднее положение.

Если в исходном положении револьверного суппорта жать выключатель S3 и установить переключатель S34 положение РАБОТА, то включается электромагнит U2, он исходит подъем револьверной головки и ее разжим. Начале хода нажимается конечный выключатель S5, а в это же время выключается выключатель S6. Выключатели S5 и S6 включают электромагнит U3 — происходит поворот головки.

В начале поворота нажимается конечный выключатель

S4, а в конце хода высвобождается выключатель **S7**, который включает реле **K5** с самоблокировкой. Контакт реле **S2** — револьверной головки опускает кулачок головки и закрывает ее фиксацию и зажим. В начале зажимается конечный выключатель **S5**, а в конце хода высвобождается выключатель **S4**, который своим контактом отключает электромагнит **У3**. Механизм поворота возвращается в исходное положение. В исходном положении нажимается конечный выключатель **S4**. Выключатель **K5** в реле **K5** включают сигнальную лампу **H6** ОКОНЧАНИЯ ПОВОРОТА.

При ходе револьверного суппорта вперед высвобождается конечный выключатель **S3** и схема готова к новому повороту револьверной головки. При необходимости поворота револьверной головки переключатель **S34** установите в положение **НАЛАДКА**. Тогда при нажатии кнопки **S36** револьверная головка повернется на одну позицию. Для поворота ее следующую позицию снова нажмите кнопку **S36**.

Если нужно поднять револьверную головку в переднее положение, нажмите кнопку **S37**. При этом включается самоблокировкой реле **K6**, которое включает электромагнит подъема **У2**, а электромагнит **У3** не включается до тех пор, пока суппорт не пройдет в исходное положение. В исходном положении револьверной головки нажимается выключатель **S3** и реле **K6** отключается. Размыкающий контакт реле **K6** включает электромагнит **У3** — произойдет поворот.

Блокировки

В станке предусмотрены следующие блокировки:

- при исчезновении давления в гидросистеме станок отключается;
- смена позиции револьверной головки возможна только в исходном положении револьверного суппорта;
- главный привод включается только при нахождении рычажков управления шинделем в положении СТОП и ТОРМОЗ;
- шиндель включается только при зажатом патроне;
- патрон разжимается только при остановленном шинделе.

Сигнализация, освещение и защита

На пультах станка установлены следующие сигнальные лампы:
H1 — отсутствие давления в смазочной системе; **H2**

— сигнал на перевод блока; **H6** — окончание по-
ворота револьверной головки.
На стапке установлен кронштейн местного освещения **E**
выключателем **S31**.

Для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания служат выключатель **F1** и плавкие вставки предохранителей **F4...F8**. Защиту электродвигателей от длительных перегрузок обеспечивают тепловые реле **F11...F13**.

Указания по обслуживанию электрооборудования

При установке станка снимите клинья и шлагат у магнитных пускателей и реле, тщательно удалите со всех поверхностей бесскислотный вазелин или другие антикоррозионные составы. Станок надлежно заземлите, подключив его к общей системе заземления цеха. Сечение заземляющей шины и массы ее прокладки выбирает заказчик согласно существующим правилам и нормам с учетом местных условий. Подшипники электродвигателей смазывайте раз в год. Регулярно очищайте электрооборудование и аппаратуру пыли и грязи.

Во время работы станка все дверцы и крышки, закрывающие доступ к электрооборудованию и токоведущим частям, должны быть закрыты. Поладание на электроаппаратуру агни, масла и прочих жидкостей не допускается. Любой ремонт как механической части, так и электрооборудования станка проводите только после отключения его от сети. При длительных перерывах в работе (окончание смены, ежедневный перерыв и т. п.) обязательно отключайте электрооборудование от сети вводным автоматом.

Требования безопасности

Безопасность работы электрооборудования станка обеспечивается его изготавлением в соответствии с ГОСТ 12.2.009—80 и выполнением указаний настоящего руководства.

1. Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования, а также его наладкой и ремонтом, обязан:
 - иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением 1000 В;
 - знать действующие правила технической эксплуатации предприятий;
 - руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве, руководстве эксплуатации механической части станка и в эксплуатата-

ционной документации, прилагаемой к устройствам и комплектным изделиям, входящим в состав станка:

- знать принципы работы электрооборудования стакна и работу его схемы автоматического управления.
- 2. Для обеспечения безаварийной работы стакна на вводе должно быть включение питательной сети на его вводе должно быть в пределах 0,9...1,1 V номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения — в пределах $\pm 0,1$ Hz.

3. Стакок и устройства, входящие в его состав, которые могут оказаться под опасным напряжением, должны иметь надежное заземление. К заземляющему зажиму, установленному на вводе к стакну в шкафу с электрооборудованием, должен быть подведен от сети заземляющий провод (провод или шина), рекомендуемого наименьшим рукояткой (см. рис. 19). Качество заземления должно быть проверено путем внешнего осмотра и измерения сопротивления между металлическими частями стакна зажимом для заземления, находящимся на вводе к стакну (см. рис. 19). Качество заземления должно быть больше 0,1 Ом.

4. Не производите наладочные работы под напряжением!

При ремонте и перерывах в работе вводный выключатель должен быть обязательно отключен и заперт специальным устройством, предусмотренным конструкцией шкафа с электроборудованием.

Внимание! При отключенном вводном выключателе шкафа с электрооборудованием остаются под опасным напряжением вводные зажимы вводного выключателя.

5. На пульте управления установленна кнопка АВА НЫЙ СТОП с грибовидным толкателем красного цвета, которая обеспечивает отключение всего электрооборудования стакна независимо от режима его работы. Действие этой кнопки проверяйте при первоначальном пуске стакна.

6. Не разъединяйте и не соединяйте составные щепсельные разъемы, находящиеся под напряжением.

7. Для обеспечения безопасной работы, предупредите о поломке механизмов и брака на стакне предусмотрены электрические блокировки, о которых было сказано выше.

Внимание! Действие всех электрических блокировок верните на холостом ходу и под нагрузкой при первоначальном пуске стакна, а также при профилактических ремонтах и осмотрах.

Не работайте на стакне при обнаружении неисправностей в работе электрических блокировок безопасности. Их следует немедленно устранить и только после продолжать работу на стакне.

8. При проведении работ по демонтажу электрооборудования (перед отпиранием стакна потребителю), монтажу первоначальному пуску стакна на месте его эксплуатации укноводствуйтесь указанными, которые содержатся в следующих разделах настоящего руководства: «Требования безопасности», «Гидросистема и смазочная система стакна», «Порядок работы».

Таблица 1


Перечень установленной аппаратуры

Обозначение на рис. 17..23	Наименование	Количества	Примечание
С1...С4	Конденсатор K50-12-25 V, 1000 μ F	7	
E1 F1	Лампа МО 24-40 Выхлопатель автоматический АЕ 2043-11, 40 A, отечественный 12 J _g 1Р60	1	
F4 F5...F7 F8	Предохранители Пр-2: 500 V, 25 A 220 V, 6 A 220 V, 10 A	3	
F12 F13	Реле тепловое ТРН-10: 6,3 A 0,5 A	1	
H1...H3 H4	Лампа КМ 48-50 ГОСТ 6940-74	3	
H6/L	2204-74	1	
K1, K5...K7KM K2 F11* KM	Пускатели магнитные: ПМЕ-071 (110 V-4 p.+13.) ПМЕ-111 (110 V-2 p.+2 3.) ПАЕ-314 (110 V-p-32-2p.+ +4 3.-M)	4	
K10...K17, K29, K33, K34 K28 K30	Реле постоянного тока 24 V: РПУ2-51222 РПУ2-51600 РПУ2-51220	11	
M1 M2	Двигатель А160S4 Электродвигатель А02-31-4С2	1	
M3	Электронасос Х14-22М Амперметр 380/22 30A	1	
R1...R3, R7, R9...R11, R13, R14 R8, R12	Резистор МЛТ 2-100Ω ± 10 % -A ГОСТ 7113-77Е	9	
	Резистор ПЭВР 10-82Ω ± 10 % ГОСТ 6313-75	2	
	Входит в насосную установку 5/5 АГ 48-32	1	

Обозначение на рис. 17, 23	Назначение	Колич- ство	Примечание
S1, S2	Микропереключатель МП1107, исп. 1	2	
S3...S7	Выключатели путевые: ВК-300А, исп. 2 ступень 3 ВПК 2010 исп. 2 ГОСТ 5.387-72 ВПК 1111	1	
S8, S9	Переключения ПГЭ2-11	2	
S17	Кнопки:	1	
S21	КЕ 021, исп. 3, красная	1	
S22	КЕ 011, исп. 1, черная	1	
S23	КЕ 011, исп. 2, желтая	1	
S25, S26	КЕ 011, исп. 2, зеленая	2	
S26, S37	КЕ 011, исп. 2, черная	2	
S39	Переключатель кулачковый ПКУ 3-11С4027	1	
S33, S34	Переключатель ПЕ 011, исп. 2	3	
S40	Переключатель штекерный	1	
S35	15П12Н	1	
T1 T4	Трансформатор трехфазный ТТ-0,4 380/122V	1	
T2 T4	Трансформатор ОСМ-0,4 380/5-22-110/24 V ГОСТ 16710-76	1	
VD	Диоды: КД 202 В КД 206 А	12	
V1...V12	Л226Б	6	
V13, V14	Электромагнит МТ6202К, ход 5 мин, 110 V, 50 Hz	20	
V17...V20	Муфты электромагнитные: ЭТМ 114 ЭТМ 124	5	
V30...V61	Входит в гидро- распределитель 5451П-13.12	1	
V63, V64	Входит в АКС- 309-16-51	1	
V1/03...V108			
Y1, Y3	* С контактом К3, К4.		
Y11...Y15			
Y16			

Таблица 2

Обозначение на рис. 17 и 18	Назначение
S1	Верхний диапазон скоростей шинделей
S2	Нижний диапазон скоростей шинделей
S3	Исходное положение револьверного суппорта
S4	Окончание поворота

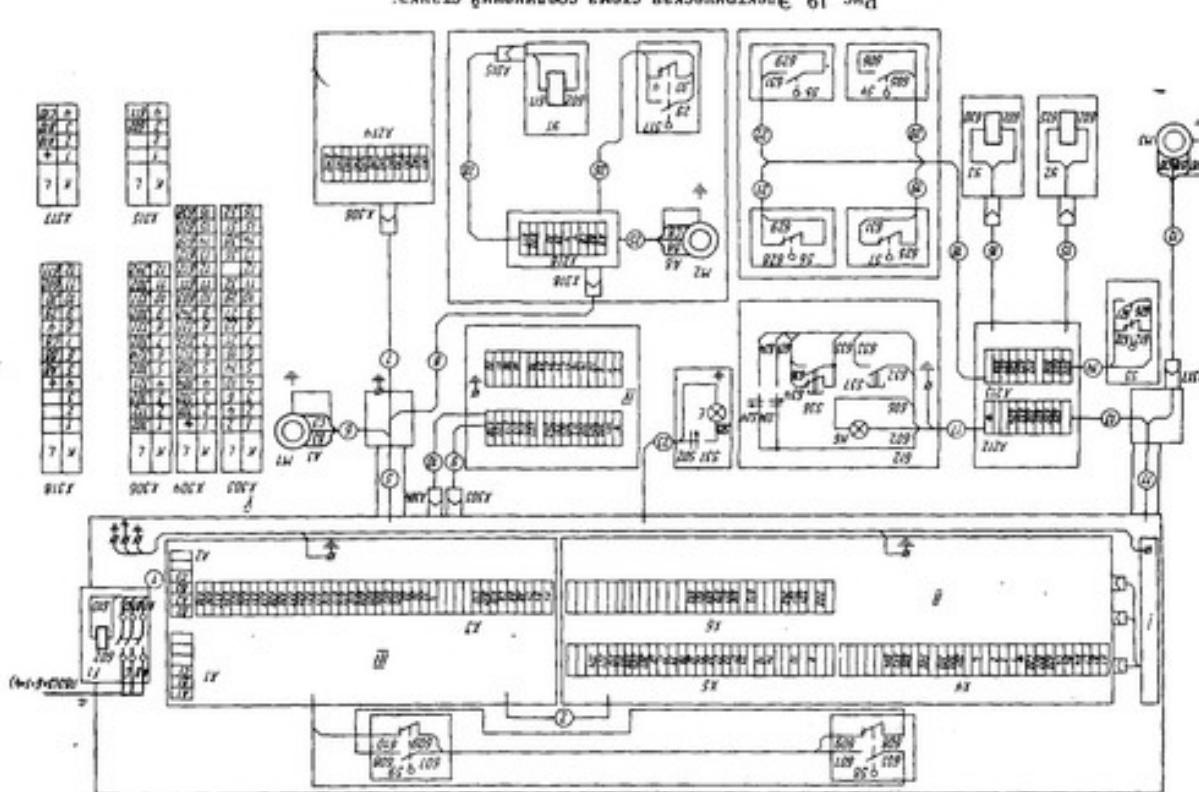

Обозначение на рис. 17 и 18	Назначение	Приложение 1183 ГОСТ 6323-79			Номер разъе- ми	Примечание
		По- зи- ци- он- ная нум- ро- вка	Соединение	цвет		
S5	Ползунок револьверной головки	A3, B3, C3	Черный	3×6		
S6	Поворот револьверной головки					
S7	Опускание револьверной головки					

Перенос элементов к электрической схеме соединений

Перечень элементов к электрической схеме соединений						
Но- мер зак- аза- ния рас- пра. 19	Соединение	Привода ПВЗ ГОСТ 6323-79	Номер разре- ша	Примечание		
					7	X306
				302, 312, 321, 324, 331, 337, 342	Синий	7×1
				A8, B8, C8	Черный	
				<u> </u>	<u> </u>	
				3	Зелено- желтый	X318
				4, 29, 30	Синий	3×1
				602, 611	Красный	2×1
				2, 4, 6, 10, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 38 51, 52, P2*, P3*	Синий	17×1
				301, 304, 308, 313, 325, 331, 342, P4*	Красный	X303
				603, 611, 612, 613, 619, 620	Красный	6×1
				638, P5*	•	2×1
				<u> </u>	<u> </u>	
				410, B10, C10	Черный	3×1
				602, 611	Красный	2×1
				5	Жгут	
				4, 29, 30, 302, 312, 321, 324, 331 337, 342		
				602, 611		

Но- мер на рас- пис- ании	Составление	Продукция ПВЗ ГОСТ 6323-79		Приложение	Продукция ПВЗ ГОСТ 6323-79		Номер разре- ша	Примечание
		шаг	сечение, мм ²		Составление	шаг		
11	<u>—</u> <u>—</u>	Зелено-желтый	2×2,5	<u>—</u> <u>—</u>	Зелено-желтый	1×2,5	X212	Металоружав Р3-Ц.Х-15
11	602, 605, 612, 625, 626, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, Р6*, Р7*	Красный	15×1	Жгут	605, 606, 626, 628, 629, 630, 631, 629	4×1	X213	
12	<u>—</u> <u>—</u>	Зелено-желтый	1×4		626, 631	2×1		Трубка III ТВ-40-230-10×0,7
12	A10, B10, C10	Черный	3×1		605, 606	2×1		
13	<u>—</u> <u>—</u>	Зелено-желтый	1×2,5		628, 629	2×1		
13	602, 605, 612, 625, 626, 628	Красный	6×1	X213	629, 630	2×1		
13	634, 635, 636, Р6*, Р7*	Красный	9×1		502	1×1		
14	<u>—</u> <u>—</u>	Зелено-желтый	1×2,5		5	1×2,5		Жгут
14	612, 626, 627, 632		4×1	X212	A8, B8, C8	3×1		Металоружав Р3-Ц.Х-12
15	602, 625	Красный	2×1		Трубка III ТВ-40-230-16*	6	1×2,5	
16	602, 630		2×1		4, 29, 30	Синий	3×1	Металоружав Р3-Ц.Х-8
17	602, 606, 612, 627		4×1	X213	602, 611	Красный	2×1	X315
	632, 633, 634, 635, 636		5×1					

* Разрезные провода.


Таблица 4

Перечень элементов соединений блока реле

Обозначение на рис. 20	Соединение	Размер	Правила ПВЭ ГОСТ 6323-79	
			номер	сечкаия, мм ²
2	K10...K16, K28...K30, K33, K34, K17, V50, V56, V58, V61, V64, V57, C1...C4, K18			
4	K11, K14, K16, K28, C3, K17	X20/		
6	K10, V50			
8	K11, K12			
9	K12, K13			
10	K11, K13, V51	X20/		
12	K11, K12			
13	K12, K13			
14	K12, K13, V52	X20/		
15	K12, K13			
16	K13, V53	X20/		
19	K14, K15, K16			
20	K14, K15			
21	K14, V54	X20/		
22	K14, K15			

! — требуемое соединение при отсутствии K — нормальное
последовательности

Рис. 20. Схема соединений блока реле

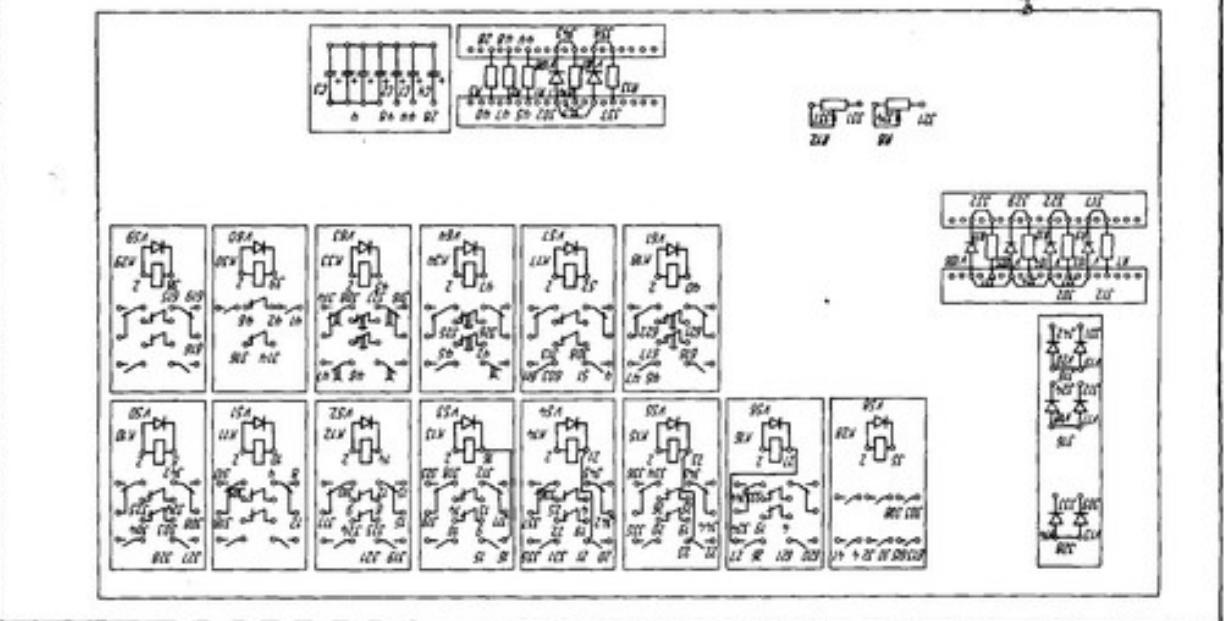

Обозначение на рис. 20	Составная	Параметр	Протека ПВЗ ГОСТ 6323-79		Составная	Параметр	Протека ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			шаг	сечение,			шаг	сечение, мкм ²
23	K15, V55	X20I			5I	K17	X20I	
25	K14, K15				52	K17, V57		
26	K15, K16				303	K10, K28		
27	K16, V56	X20I			302	V108...V108	X202	
28	C4, R3				304	K10		
30	K28				308	K10, K28, K33, K17		
32	K28	X20I			309	K11, V13		
35	K28				313	K17	X202	
38	K29, V59			0,75	310	K11, K12		
39	K30, V60				311	K12, K13		
40	K18, K33, R3, V61				312	K13, V17, R7	X202	
41	K28, K30				314	K30, K33		
42	K30, K34				316	K30, V17...V20		
44	R1, C1				317	R7, V103		
45	V63, K34, R1				318	K11, K13		
46	K30, K18				319	K12, K13		
47	K18, K34, R2, V64				321	K12, R8, R9	X202	
48	R2, C2				322	R9, V104		1,0


Обозначение на рис. 20	Составление	Размер	Правила ПВЭ ГОСТ 6323-79	
			Обозначение на рис. 20	Составление
323	K12, K13			345 K14, K15
324	K10, K12, R8, R10, V18	X202	613 K28	Синий
325	K10, K34	X202	615 K28, K29	X203
326	K33, K34		616 K29, K18	
327	K10, K33		617 K18	Красный
328	K10, V13, V14		619 K29	X203
329	R10, V105		620 K16	
331	K14, R11, R12, V19	X202	621 K16, K33	
332	R11, V106		622 K33	
333	K16, V14		611 K17	
334	K15, K16		603 K17	
335	K14, K15			
336	K14, K15			
337	K14, R12, R13	X202		
338	R13, V107			
342	K10, K14, R10, V20	X202		
343	R14, V108			
344	K15, K16			

Таблица 5
Перечень элементов соединений блока питания

Обозначение на рис. 21	Составление	Правила	
		размер	Цвет провода*
A1	F4		
B1, C1	F4		
A4	T1, T2, F4	X4	Черный
B4	T1, F4		

Обозначение на рис. 21	Составление	Раздел	Цвет профилей*
C4	T1, T2, F4	X4	Черный
A20	T1, V1, V4, V7, V10	X7, X4	Черный
B20	T1, V2, V5, V8, V11	X7, X4	Черный
C20	T1, V3, V6, V9, V12	X7, X4	Черный
<u>1</u>	T1, T2	X4	Зелено-желтый
1	V1, V2, V3, F7	X7, X4	Зелено-желтый
2	V4, V5, V6	X101, X4, X7	Синий - 5%
4	F7	X7, X101, X4	Синий - 5%
301	V7, V8, V9, F8	X4, X7	Синий - 5%
302	V10, V11, V12	X7, X102, X4	Синий - 5%
303	F8	X102, X4	Синий - 5%
501	F6, T2	X4	Красный
502	F6	X4	Красный
601	T2, F5		Красный
602	T2		Красный
603	F5	X4	Красный
504	T2		Синий
5		X101, X5	Синий

PHC. 21. *Sekretpernecka exema coelitis*
Grossa artrosis:

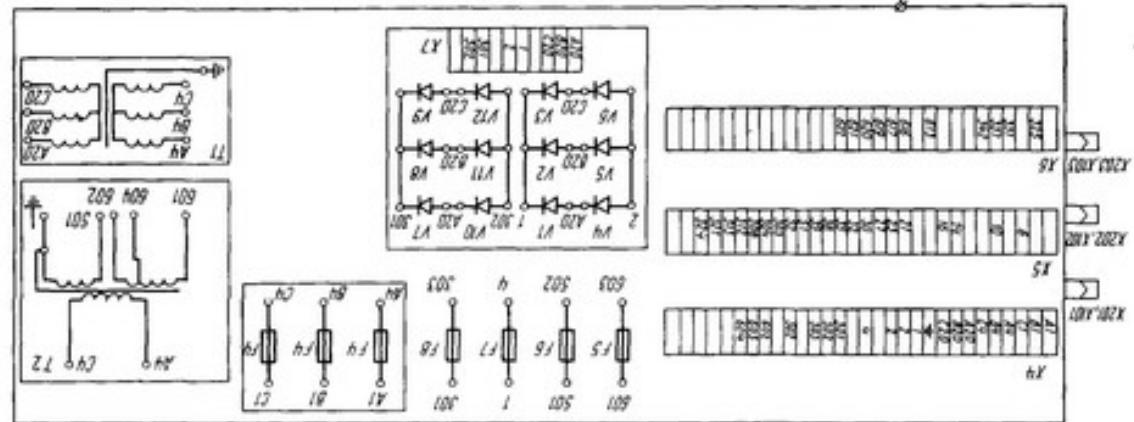

Обозначение на рис. 21	Составка	Размер	Цвет профилей*
10			
14			
16			
21			
23			
27	X101, X5		
30			
32			
35			
38			
39			
51			
52			
303			
304			
313	X102, X5		
308			
312			

Обозначение на рис. 21	Составка	Размер	Цвет профилей*
321			X102, X5
324			
325			
331			
337			
342			
613			
616			
617			
619			X103, X6
620			
621			
622			


* Марка ПВЗ ГОСТ 6323-79, сечение 1,0 mm².

Таблица 6

Перечень элементов соединений панели

Обозначение на рис. 22	Составление	Разрыв	Проек ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			шаг	сечение, мм ²
A1		X1		
B1	K3, K4			
C1				
A2	K3, K4, F11			6,0
B2	K3, K4	X2		
C2	K3, K4, F11			
A3	F11	X2		
C3				
A4		X3		
B4	K2			
C4				
A7	K1, K2, F12			1,0
C7				
A8	F12			
B8	K1, K2	X3		
C8	F12			

Рис. 22. Электрическая схема соединения панели

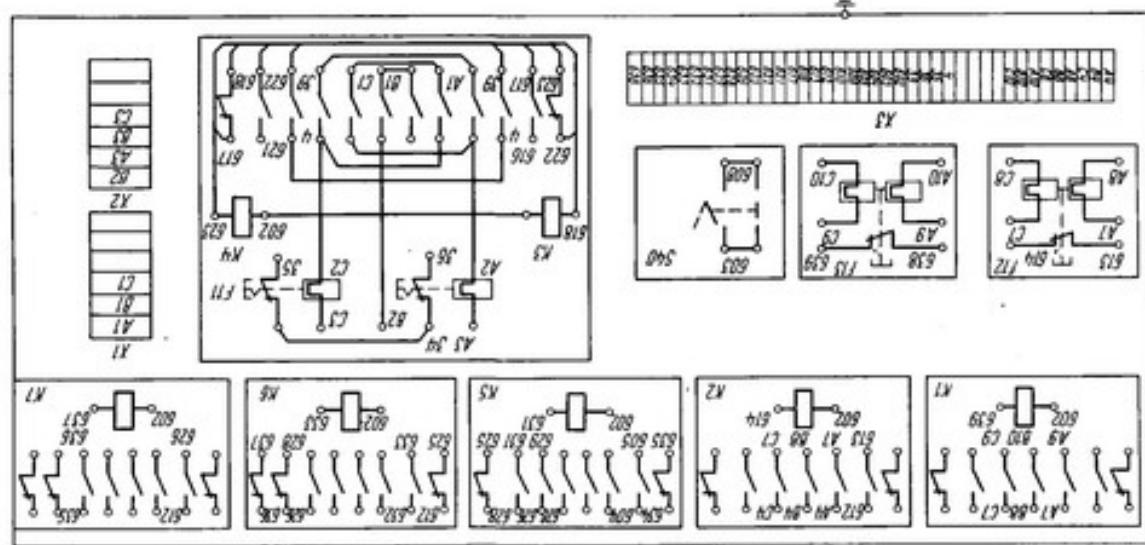

Обозначение на рис. 22	Составлено	Размер	Прототип ГОСТ 6323-79		Составлено	Размер	Прототип ГОСТ 6323-79
			шаг	с шагом, мм			
A9	K1, F13			1,0	614	F12, K2	
C9					616		
A10	F13		Черный		617		X3
B10	K1		X3		618	K3, K4	
C10	F13				621	K4	
4	K3, K4		X3		622		X3
34	F11				623	K3, K4	
35			Синий		625	K5, K6	
36	F11		X3		626	K6, K7, K5	
39	K3, K4				628	K5, K6	
602	K1...K7				629		X3
603	S40				631		
604	K5				632		
605					633		
608	S40				634		
610					635	K5, K7	
612	K2, K6, K7				636	K6, K7	
613	K2, F12				637	K6, K7	

Обозначение на рис. 22	Составлено	Размер	Прототип ГОСТ 6323-79		Составлено	Размер	Прототип ГОСТ 6323-79
			шаг	с шагом, мм			
A9	K1, F13			1,0	614	F12, K2	
C9					616		
A10	F13		Черный		617		X3
B10	K1		X3		618	K3, K4	
C10	F13				621	K4	
4	K3, K4		X3		622		X3
34	F11				623	K3, K4	
35			Синий		625	K5, K6	
36	F11		X3		626	K6, K7, K5	
39	K3, K4				628	K5, K6	
602	K1...K7				629		X3
603	S40				631		
604	K5				632		
605					633		
608	S40				634		
610					635	K5, K7	
612	K2, K6, K7				636	K6, K7	
613	K2, F12				637	K6, K7	

Обозначение на рис. 22	Соединение	Разъем	Проток ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			цвет	сечение, мм ²
638	<i>F13</i>	<i>X3</i>	Красный	1,0
639	<i>F13, K1</i>			

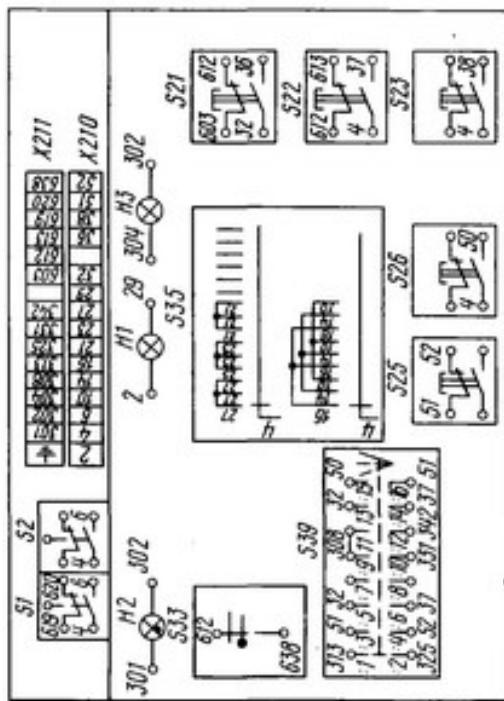


Рис. 23. Электрическая схема соединений пульта

Таблица


Перечень элементов соединений пульта

Обозначение на рис. 23	Соединение	Разъем	Цвет провода*	
			301	302
2	<i>H1</i>		<i>H2</i>	<i>H2, H3, H5</i>
4	<i>S1, S2, S22, S23, S35, S26</i>	<i>X210</i>	<i>S39</i>	<i>H3</i>
6	<i>S1, S2</i>		<i>S39</i>	<i>S39</i>

Обозначение на рис. 23	Соединение	Разъем	Соединение		Разъем	Цвет провода*
			303	304		
10			<i>H2</i>	<i>H2</i>	<i>X210</i>	
14						
16						
21						
23						
27						
29						
32						
34						
36						
37						
38						
50						
51						
52						

71

70

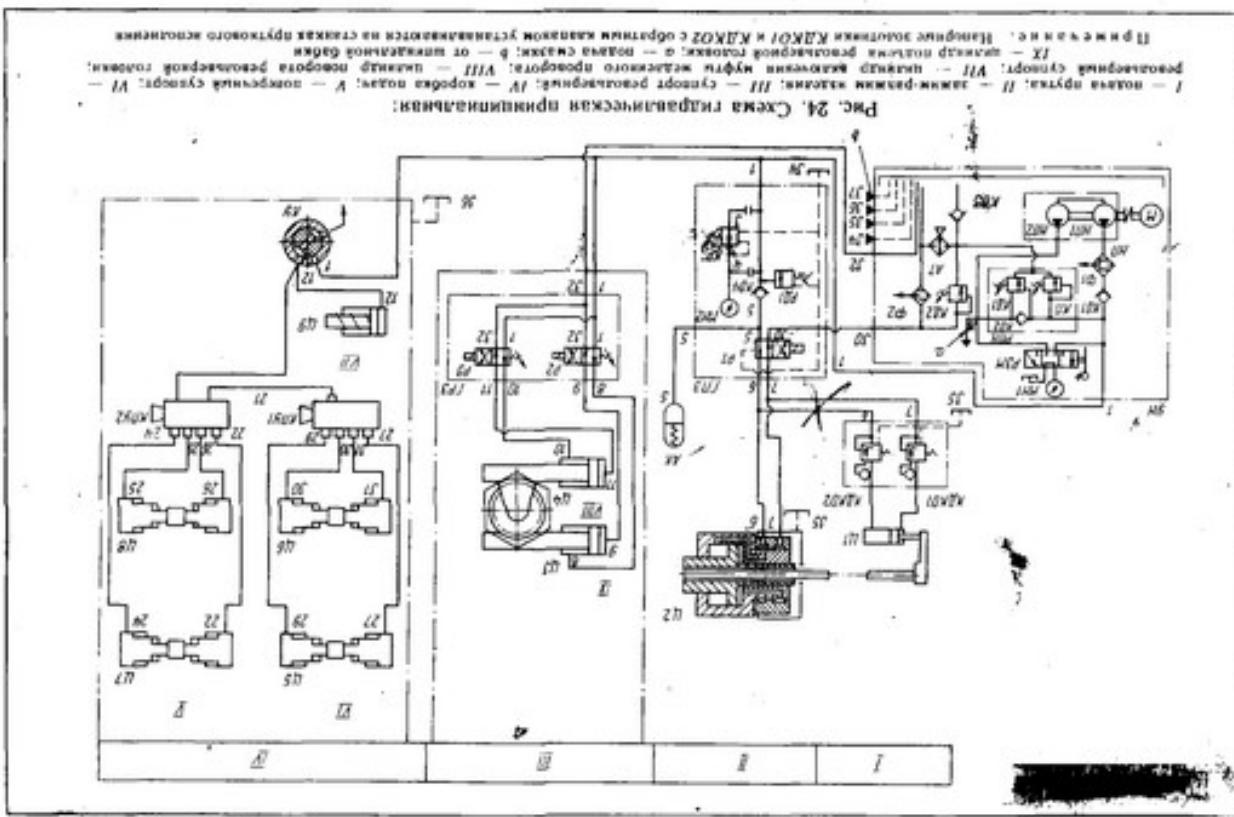

Обозначение на рис. 23	Составляющие	Раздел	Цвет проводов*
313			Синий
325	S39	X211	
331			
342			
603	S21		Красный
612	S21, S22, S33		
613	S22		
619	S1		
620			
638	S33		

* Марка ПВХ ГОСТ 6393-79, сечение 1,0 мм².

ГИДРОСИСТЕМА И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА СТАНКА

Схема гидравлическая принципиальная показана на рис. 24. Гидросистема станка обеспечивает выполнение следующих операций:

- зажим, разжим обрабатываемого изделия;
- подачу прутка (в станках пруткового исполнения);
- переключение подач в коробке подач;
- мгновенный поворот валов коробки подач при переключении подач;
- зажим, разжим, поворот револьверной головки.

Описание гидравлической схемы

Работа насосной установки. Гидросистема оснащена насосной установкой УН, типа Г48-32, которая включает

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковка и транспортирование

При отправке потребителю станки упаковывают в деревянные ящики. Перед погрузкой и выгрузкой ящика краном убедитесь в надежности его обвязки для подвески на крюк. Значительный наклон ящика, удары и рывки при подъеме и опускании не допускаются. Во время погрузки и выгрузки станка с помощью катков угол наклона плоскадки не должен превышать 15°, а диаметр катков быть больше 60 мм. Обращайтесь внимание на надписи ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

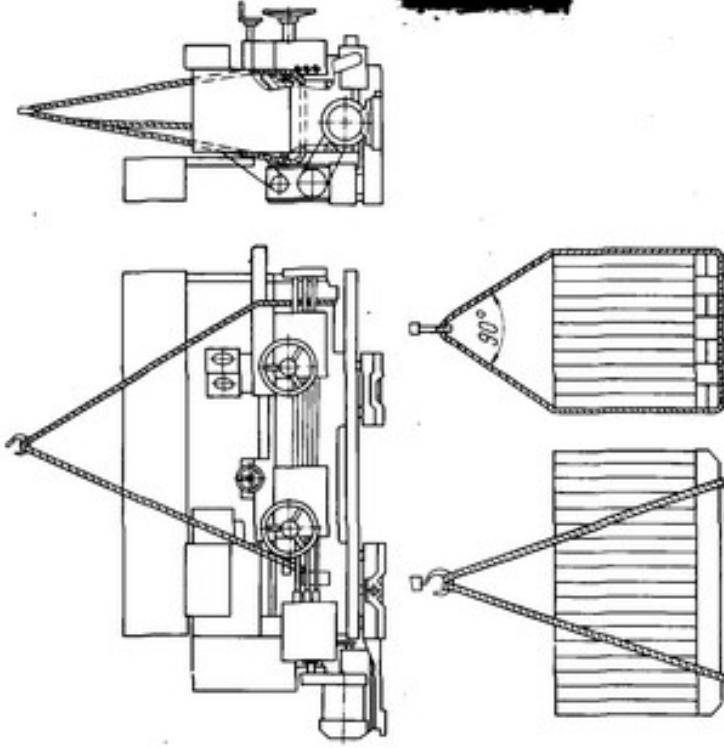


Рис. 29. Схема строповки станка
Причалка. При транспортировании влажная салазка снимается суппорта закрепите за станок, поставив рукоятки включенных рабочих подач в рабочее положение.

При распаковке станка сначала снимайте стальную ленту и обшивочные доски, затем отделите верхний и боковые щиты. Если станок перемещается к месту установки на катках,

то станок оставьте закрепленным на салазках и в таком виде перекатывайте.

Перед транспортированием распакованного станка краном удалите салазки, пропустите через специальные транспортные отверстия у левого торца станкины трос. Под правый конский торец станкины заведите трос как показано на рис. 29. Натянутые тросы не должны касаться легко деформируемых деталей, маховиков, обработанных частей, острых углов. С этой целью в соответствующих местах должны быть подложены деревянные распорки.

При транспортировании насосной станции гидропривода не допускайте ударов, рывков и значительных наклонов. Перед установкой станок тщательно очистите от антикоррозийных покрытий и во избежание коррозии покройте очищенные поверхности тонким слоем масла марки И-30А ГОСТ 20799—75. При очистке вначале пользуйтесь деревянной лопаточкой, а оставшийся смазочный материал с наружных поверхностей удалайте чистыми салфетками, смоченными бензином Б-70 ГОСТ 1012—72.

Монтаж

Схемы установки станка с габаритными размерами приведены на рис. 30 и 31.

Станок устанавливайте на фундаменте или бетонной подушке. Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта. Станок крепите к фундаменту девятью фундаментными болтами М24. Для выворотки станка служат нивелирующие винты А, В, С, D, Е, F, G, H, I (рис. 32) расположенные рядом с отверстиями под фундаментные болты. Под концы винтов подложите металлические пластины.

При установке станка по уровням:

1. Установите станок в горизонтальную плоскость в продольном и поперечном направлениях посредством уровней II и III с точностью 0,02/1000.

2. Установите станок по извернутости (перекосам) хода суппорта посредством уровней I и IV, перемещая поочередно суппорты по станке от одного крайнего положения до другого (без отвеса) и регулируя нивелирующие винты в пределах допуска на извернутость. Извернутость по направлению перемещения револьверного и поперечного суппортов должна соответствовать записям в акте приемки станка (проверка 2 ГОСТ 17—70). Регулирование по извернутости начинайте с поперечного суппорта.

Станок считается правильно установленным при точности его установки по уровню в продольном и поперечном направлениях.

правлении 0,04 тм/т и соответствием проверкам 7 и 9 до-

пускаемых норм точности. Фундаментные болты затягивайте только после полного затвердевания фундамента, т.е. примерно через 10 дней после залывки. Гайки фундаментных болтов затягивайте равномерно.

Гидростаницию заглубите на 150 литров относительно станка.

Подготовка к первоначальному пуску. Пуск станка

Заземлите станок, электроприкат и насосную станцию гидропривода подключением к общей цеховой системе земления.

Внимание! Убедитесь в наличии заземления станка, электроприкаты и насосной станции гидропривода, наличия защитных кожухов и экрана.

В бак гидропривода залейте 40 лтр масла Т₂₂ ГОСТ 32—74, в бак для охлаждающей жидкости — 40 лтр эмульсии. Выполните указания, изложенные в разделах «Гидросистема и смазочная система станка», «Электрооборудование», относящиеся к эксплуатации и пуску. Подключите станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка.

Пробный пуск станка производите следующим образом. Руковятку переключателя 28 (см. рис. 9) управления вращением шпинделля установите в положение ТОРМОЗ или СТОП. Включите автоматический выключатель на электрошкафу станка, при этом загорается лампочка на пульте станка СТАНОК ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Нажмите на кнопку 9 ПУСК, включая тем самым прямое вращение электродвигателя главного привода. Шпиндель должен быть заторможен.

Внимание! При отсутствии давления в гидросистеме главный электродвигатель не должен включаться. Он не должен также включаться, если рукоятка управления шпинделем находится в положении РАБОТА.

Посредством рукоятки 2 и переключателя 7 частоты вращения шпинделля произведите последовательно обкатку станка при 24; 34; 48; 67; 95; 130; 190; 260; 380; 530; 750 мин⁻¹ по десять минут на каждой ступени и при 1050, 1500 мин⁻¹ по 30 мин на каждой ступени. Температура нагрева подшипников не должна превышать 55 °С.

Проверьте реверсирование шпинделля нажатием кнопки 27 РЕВЕРС ШПИНДЕЛЯ. Шпиндель должен реверсироваться только с низших трех скоростей. Проверьте вручную перемещение суппортов на всей длине

перемещения и включение рабочих подач суппортов от рукожток 12, 22, а ускоренных подач — от рукожток 11 и 23.

Проверьте работу механизмов включения подачи от жестких упоров. Проверьте последовательно переключение всех подач кранами 29 и 30.

Проверьте работу механизмов зажима.

Внимание! При вращении шпинделя не должен происходить разжим патрона при нажатии на кнопку РАЗЖИМ ЗАГОТОВКИ.

Проверьте работу револьверного суппорта в автоматическом режиме. Для этого переключатель 15 поставьте в положение АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. При отходе револьверной головки в исходное положение происходит подъем, поворот и зажим револьверной головки, заграется сигнальная лампа окончания поворота револьверной головки. Для поворота револьверной головки в следующую позицию поставьте переключатель 15 в положение НАЛАДОЧНЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку 16.

Проверьте действие кнопки 8 СТОП.

В первый период работы (в течение двух недель после первоначального пуска при двухсменной работе) не включайте станок на максимальную частоту вращения шпинделя, не загружайте его на полную мощность.


ПОРЯДОК РАБОТЫ

Наладка станка производится на партию деталей. Согласно технологической карте наладки, составленной на партию деталей, на гранях револьверной головки устанавливают и крепят инструментальную оснастку и режущий инструмент. В резцедержатель поперечного суппорта устанавливают и крепят резцы.

Поворот револьверной головки осуществляется при нажатии кнопки во время отхода суппорта в положение, когда жесткий упор на станине нажмет на конечный выключатель исходного положения.

Методом пробных проходов производят на каждой гранции револьверной головки окончательную установку режущих инструментов, упоров на барабане упоров револьверного суппорта и упоров поперечного суппорта. Фиксируя получение размеров по длине, а также размеров канавок от поперечного суппорта путем выключения падающими рукоятками от упоров.

Упор на станине для включения конечного выключателя исходного положения устанавливают по длине таким образом, чтобы он нажимал на конечный выключатель в положении

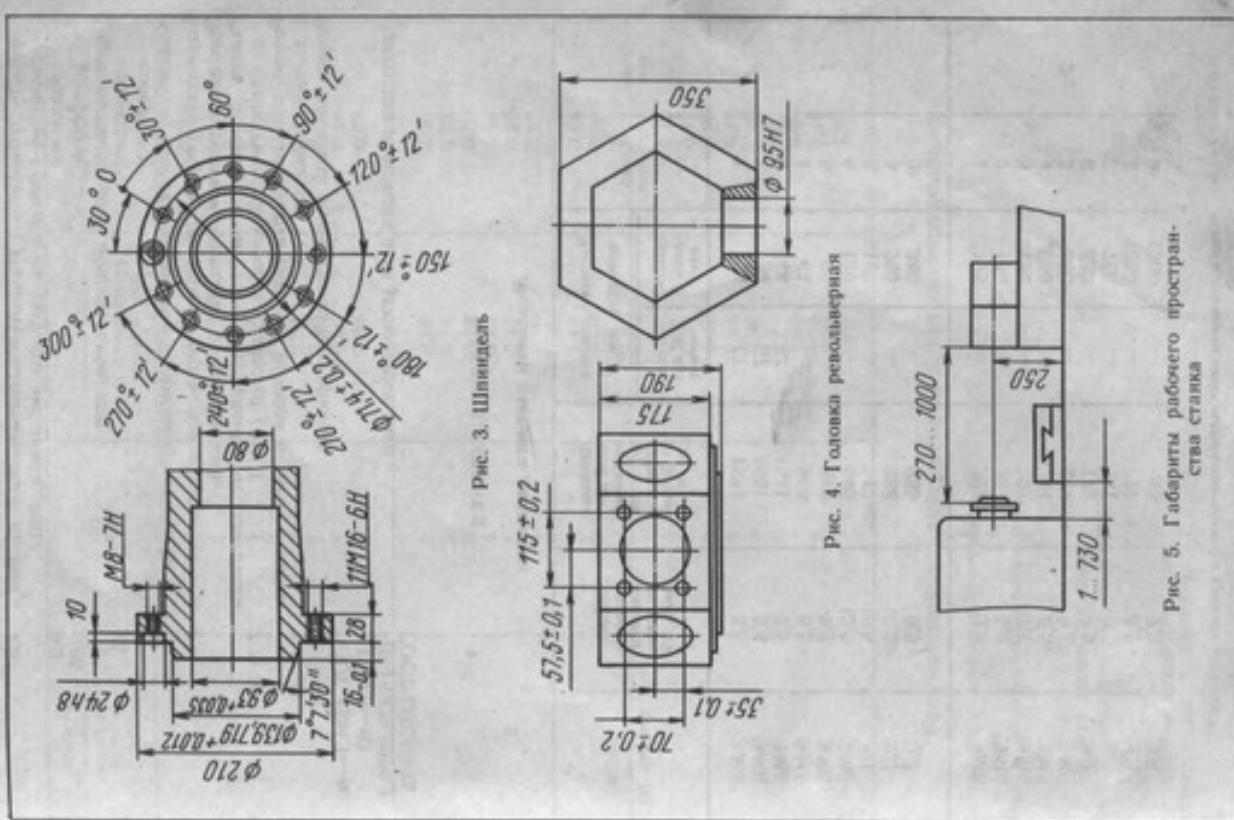

Основные данные

Шпиндель (рис. 3)	
Диаметр отверстия, тип	80
Торожение	имеется
Суппорт револьверный (рис. 4, 5)	730
Наибольшее продольное перемещение, тип	6
Количество упоров престановка упоров при смене позиций	имеются
Автоматическая перестановка головки револьверной головки	7.5
Скорость продольного ускоренного перемещения, м/мин	45
Поперечное перемещение суппорта на один оборот лимба, тип	0.2
Тип револьверной головки с вертикальной осью вращения по ГОСТ 3859-72	2
Суппорт поперечный	730
Наибольшее перемещение от руки и механическое, тип:	310
поперечное	поперечное

Рис. 3. Шпиндель

Рис. 4. Головка револьверная

Рис. 5. Габариты рабочего пространства станка

Механизм подачи

Скорость продольного ускоренного перемещения, м/мин	7,5
Перемещение суппорта на один деление лимба, мм	0,2
продольное	0,05
поперечное	45
Перемещение на один оборот лимба, мм	4
продольное	5
поперечное	5
Количество упоров продольного перемещения суппорта	2
Праводинамическая редукторная цепь	
Ремень плоскоузубчатый главного привода от двигателя	7-71-50
до автоматической коробки скоростей (АКС)	7-71-80
Б-1120Т	ГОСТ 1294.1—80...
Ремень плоскоузубчатый главного привода от АКС к шпиндельной бабке	1-284.3-80
Ремень клиновый вспомогательного привода	ПР-45.875-2270-2
	ГОСТ 13368—75

Механика станка

Механизм главного движения

Двигатель	Номер ступени	Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	Найденный допустимый крутящий момент на шпинделе, Н·м	Эффективная мощность на шпинделе, кВт	Следующее значение (см. рис. 16)	Количество электромагнитов на стапке (с зажимом)	
						правое вращение	левое вращение
1	1	24	67	1531	3,8	ЭМ6	1
	2	34	67	1531	5,3	ЭМ6	2
	3	48	67	1531	7,5	ЭМ6	3
	4	67	—	946	6,5	ЭМ5	4
	5	95	—	946	9,2	ЭМ5	5
	6	130	—	846	12,6	ЭМ5	6
	7	190	—	543	10,5	ЭД	7
	8	260	—	388	10,3	ЭД	8
	9	380	—	255	9,9	ЭД	9

При включении: частота вращения электров двигателей главного привода 1465 мин⁻¹.

Механизм подачи

Номер этапа установки рукоятки на пульте	Номер ступени	Продолжительность за один оборот шпинделя развалер-ного и полировочного суппорта, мин	Продолжительность за один оборот шпинделя развалер-ного и полировочного суппорта, мин
1	1	0,05	0,025
	2	0,071	0,036
	3	0,10	0,05
	4	0,14	0,071
	5	0,20	0,10
	6	0,28	0,14
	7	0,40	0,20
	8	0,56	0,28
	9	0,80	0,40

Техническая характеристика электрооборудования

Количество насосов	3	3
Электродвигатель главного привода:		
типа	4A160S4	4
мощность, кВт	15	15
частота вращения, мин ⁻¹	1465	1465
Электродвигатель насосовой установки:		
типа	A02-31-4С2	2,2
мощность, кВт	1430	1430
частота вращения, мин ⁻¹		
Электронасос охлаждения:		
типа	X14-22M	X14-22M
производительность, м ³ /с	0,38 · 10 ⁻³	0,38 · 10 ⁻³

мощность, кВт 0,12
частота вращения, мин⁻¹ 2800

Техническая характеристика гидрооборудования

Марка масла в системе	ГОСТ 32-74 БГ12-21А
Тип насоса	Производительность насоса, м ³ /с $0,13 \cdot 10^{-3}$
Давление в системе, МПа	$0,13 \cdot 10^{-3}$
Давление в системе, МПа	$3,5 \cdot 10^{-3}$
Тип гидропневматомагнитного	APX.2,5/ 320

Техническая характеристика системы смазки

Система смазки коробки скоростей:	T_{22} С12-44
типа насоса	$0,13 \cdot 10^{-3}$
производительность насоса, м ³ /с	$0,08 \Phi M C - 12 M$
типа фильтра	80
вакуумная токсичность фильтрации, мкп	
смазочная система шиндельной балки:	T_{22} постоянного действия
смазочный материал	
типа смазочной системы	
Смазочная система поплавкового и револьверного суператоров:	T_{22} периодического действия
смазочный материал	
типа смазочной системы	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Колич- ство	Примечание
Станок в сборе			
Входит в комплект и стоимость станика			
Запасные части			
Люлька КД 202В	Люлька КД 202В	5	
» КД 206А	» КД 206А	5	
Лягушка КМ 48-50	Лягушка КМ 48-50 ГОСТ	4	
6940-74	МО 24-40	3	
Плавкая вставка 6 А к патрону предохранителя	Плавкая вставка 6 А к патрону предохранителя	6	
Плавкая вставка 10 А к патрону предохранителя	Плавкая вставка 10 А к патрону предохранителя	1	
ПР-2 15 А	ПР-2 15 А		

Обозначение	Наименование	Колич- ство	Примечание
1Е365БП.05.47.000	Плавкая вставка 25А к патрону предохранителя ПР-2 60 А	6	
	Реле 24 В РПУ2-51222	1	
	Дополнительное устройство зажимное для патронных работ		
	Инструмент Ключ ГОСТ 2839-80;		
	7811-0003		
	7811-0004		
	7811-0023		НС2 Хим.
	7811-0025		Окс. прм
	7811-0027		
	7811-0041		
	7811-0043		Ключи ГОСТ 11737-74;
	7812-0374		
	7812-0375		40Х Хим.
	7812-0376		Окс. прм
	7812-0377		
	7812-0378		
	7812-0379		
	7812-0381		Отвертка 7810-0309 Хим.
			Окс. прм ГОСТ 17199-71
			<i>Пригодность</i>
			Резиновая головка
			Ключ для 4-полюсного рецепторажата
			Держак для электрошашфа
			Держак однорезцов для сжатия креплением резца
			Стойка жесткая с зажимами винтами
			Стойка жесткая с зажимами винтами
			Стойка жесткая Удлиненная с зажимами винтами
			Установлено на станке
			Втулки ГОСТ 18070-72;
			6117-0869 30
			6117-0869 38
			Держаки ГОСТ 19021-73;
			6500-1076
			6500-1078
			6500-1083
			Втулка с конусом № 3 6105-0067 Морзе ГОСТ 17178-71

цовой головку плавно на расстоянии не менее 250 мм от кулаков патрона.

Механизм зажима. Гидроцилиндр зажима (см. рис. 6) закреплен на фланце на заднем конце шпинеля. Масло, вращающемуся цилинду подается через неподвижную муфту, установленную на хвостовике цилиндра на подшипниках качения.

Привод механизма зажима патрона осуществляется механизмом зажима через тягу, соединяющую поршень цилиндра и патрон.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Общие сведения

Электрооборудование станка, принципиальные схемы которого показаны на рис. 17 и 18, подключается к сети трехфазного переменного тока напряжением 380 V частотой 50 Hz . На станке установлены следующие асинхронные трехфазные электродвигатели:

— M_1 (см. рис. 17) главного привода;

— M_3 привода насоса охлаждения;

— M_2 привода насоса гидравлики (смонтирован на гидростанции).

В коробке скоростей имеется шесть комбинаций муфт $YII \dots YI^6$ типа ЭТМ. Включением комбинаций муфт можно получить девять различных скоростей. Электроаппаратура управления расположена в электрошкафу.

Перед шпиндельной бабкой расположены пульт управления. На револьверном суппорте имеется пульт, на котором расположены кнопки управления револьверной головкой.

Напряжение сети управления 110 V переменного и 24 V постоянного тока. Напряжение сети сигнализации 24 V постоянного и 5 V переменного тока. Напряжение сети местного освещения 24 V переменного тока.

При уходе за электрооборудованием периодически проверяйте состояние пусковой релейной аппаратуры. Во время эксплуатации электродвигателей проводите технические осмотры и профилактические ремонты. Периодичность технических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.

При профилактических ремонтах разбирайте электродвигатели, очищайте их снаружи и изнутри и заменяйте смазочный материал подшипников. Последнюю опера-

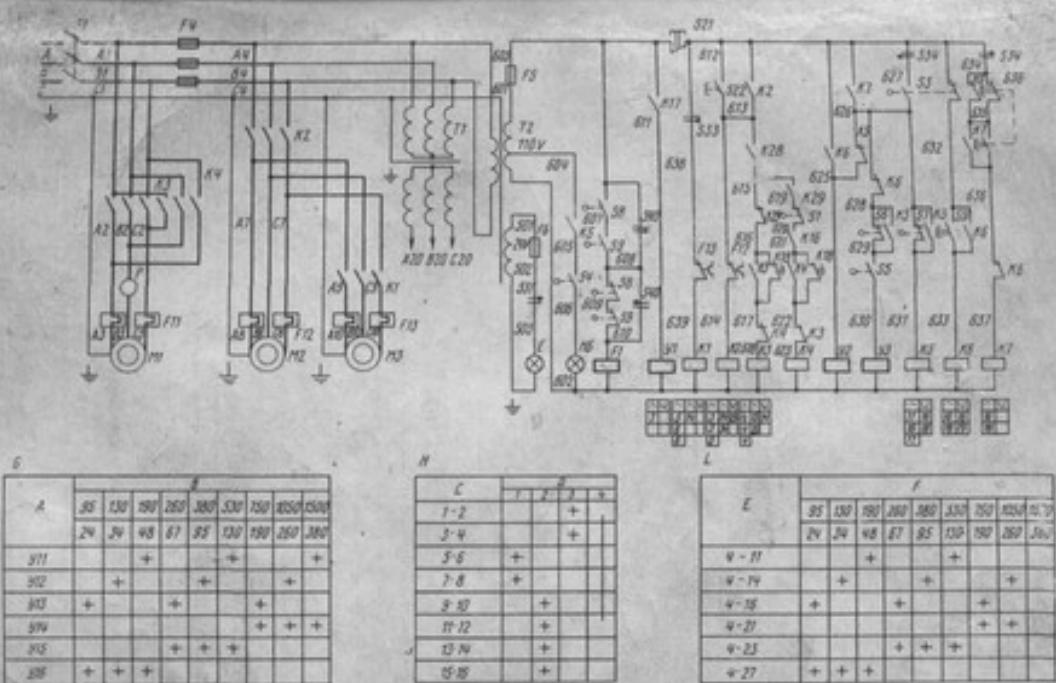


Рис. 17. Схема электрическая принципиальная:

I — входной выключатель; II — главный привод; III — привод гидронасоса; IV — электромагнитные трансформаторы; V — освещение; VI — окончание поворота револьверной головки; VII — блокировка дверей электрошкафа; IX — разжим; X — включение охлаждения; XI — подъем револьверной головки; XII — поворот револьверной головки; XIII — спускание револьверной головки; XIV — подъем револьверной головки в переднее положение; XV — поворот револьверной головки в исходное положение; a — вправо; b — влево; G — диаграмма включения муфты коробки скоростей; H — схема переключателя S39; L — схема переключателя S35; A — муфта; B — частота вращения, min^{-1} ; C — контакт; D — позиция; E — соединенные провода; F — положение рукавки

при нормальных условиях выполнение через 4000 h работы, а при эксплуатации электродвигателя в пыльной и влажной среде — чаще, по мере необходимости. Перед набивкой свежего смазочного материала подшипники тщательно промойте бензином. Камеру заполняйте смазочным материалом на $\frac{2}{3}$ ее объема.

Первоначальный пуск

При первоначальном пуске станка проверьте прежде всего надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром. После осмотра на клеммных наборах в электрошкафу отключите провода питания всех электродвигателей. При помощи вводного автомата отключите станок к сети.

Проверьте действие блокирующих сигнализирующих устройств. При помощи кюпок и переключателей станка проверьте четкость срабатывания аппаратуры.

Описание работы схемы
(см. рис. 17...23, таблицы 1...7)

Вводным автоматическим выключателем F_1 электроборудование станка подключается к сети и загораются сигнальные лампы H_2 (сеть), H_1 — нет давления. Включается звуковая сигнализация вращения шинделя в соответствии с тем, оторое установлено переключателем скорости S35.

Письма

При нажатии кнопки *S92* ПУСК включается магнитный усилитель *K2*, который подключает к сети электродвигатель *M2*, подготовливает цепь включения электродвигателя насоса *M3*. При повышении давления в гидросистеме срабатывает датчик давления *S17*, гаснет сигнальная лампа *Вкл/выкл* на панели *K28* с самоблокировкой. Замыкающие контакты *K28* включают магнитный пускатель *K3* и включаются двигатель главного привода. Замыкающий контакт *K28* подает питание на АКС. Если при первом нажатии на кнопку *S22* не включается двигатель главного привода, то нужно повторно нажать на кнопку *S22*, предварительно установив переключатель шиноледи *S39* в положение **ОТКЛЮЧЕН**, либо **ЗАКЛЮЧЕН**. Выключателем *S33* включается и отключается электродвигатель привода насоса охлаждения *M3*.



П. шинделя

Установкой переключателя S39 в положение ПУСК включаются электромагнитные муфты коробки АКС, соответствующие выбранной скорости шинделя. В случае сбоя, можно, как уже было сказано, получить девять скоростей, если потребуется изменить диапазон выбранной скорости. Переключением блока можно получить еще один (т. е. перевести блок), то отключится реле K10, контакт вд из девяти скоростей. Пять нижних скоростей высокого которого включают шиндель на наименьшую скорость, уставка совпадают по величине со скоростями низкого ряда, поэтому всего можно получить 13 различных скоростей шинделя.

Нажатием на кнопку S23 можно получить реверс шинделя с любой из трех нижних скоростей нижнего диапазона. При этом включается реле K29, размыкающее контакт его отключают пускатели K3, отключающие реле K30 и K3. Отключается электродвигатель M1, размыкающий контакт реле K30 включает на время выдержки реле K33 (несходит переключение S39 в положение СТОП можно ходимой для торможения двигателя) электромагнитные муфты U11, U13, U14, U16 — тормозится вся кинематическая цепь. По окончании выдержки времени K33 включаются реле K18 и электромагнитные муфты U11, U13, U14, U16. Через замыкающий контакт реле K29 и размыкающий контакт реле K18 включается магнитный пускатель K4. Электродвигатель включается на левое вращение.

По окончании выдержки времени реле K34, необходимой для разгона электродвигателя, включаются электромагнитные муфты U13, U15 и реле K33. Шиндель вращается влево с той же частотой.

При отпускании кнопки S23 отключается реле K29 и магнитный пускатель K4. Отключается электродвигатель K33. На время выдержки реле K33 включаются электромагнитные муфты U11, U13, U14, U16. Включается магнитный пускатель M1 с самоблокировкой. Электродвигатель M1 включается правое вращение. По окончании выдержки времени K34 подается питание на электромагнитные муфты размыкающий контакт реле K34.

Выбор скорости вращения шинделя

Скорость вращения шинделя задается переключателем S35. Включая электромагнитные муфты АКС в различные вида с различными скоростями, можно, как уже было сказано, получить девять если потребуется изменить диапазон выбранной скорости. Переключением блока можно получить еще один (т. е. перевести блок), то отключится реле K10, контакт вд из девяти скоростей. Пять нижних скоростей высокого которого включают шиндель на наименьшую скорость, уставка совпадают по величине со скоростями низкого ряда, поэтому всего можно получить 13 различных скоростей шинделя.

Первый ряд	Второй ряд	Включение муфты	Второй ряд	Включение муфты
24 мин	—	U13, U16	36 мин	—
34 мин	—	U12, U16	130 мин	—
48 мин	—	U11, U16	190 мин	—
67 мин	—	U13, U15	260 мин	—
95 мин	—	U12, U15	380 мин	—
130 мин	—	U11, U15	530 мин	—
190 мин	—	U13, U14,	750 мин	—
260 мин	—	U12, U14	1050 мин	—
380 мин	—	U11, U14	1500 мин	—

При изменении скорости в пределах одного ряда происходит переключение электромагнитных муфт. Установкой переключателя S39 в положение СТОП можно включить все электромагнитные муфты АКС, и шиндель становится на выбеге. При установке переключателя в положение ТОРМОЗ включаются электромагнитные муфты U14, U16; шиндель тормозится.

Смена позиции револьверной головки

Схема обеспечивает три режима работы револьверной головки:

- автоматический поворот револьверной головки при ходе револьверного суппорта в исходное положение (ратный режим);
- ручные повороты в исходном положении (наладочный режим);
- подъем револьверной головки в переднее положение. Если в исходном положении револьверного суппорта жать выключатель S3 и установить переключатель S34 в положение РАБОТА, то включается электромагнит U2, онсходит подъем револьверной головки и ее разжим. началье хода нажимается конечный выключатель S5, а в конце вы свобождается выключатель S6. Выключатели S5 и S6 включают электромагнит U3 — происходит поворот револьверной головки.

В начале поворота нажимается конечный выключатель

S4, а в конце хода выключатель *S7*, которое включает реле *K5* с самоблокировкой. Контакт реле *K5* — сигнал на перевод блока; *H6* — окончание перевода блока опуэрота револьверной головки. На стапке установлен кронштейн местного освещения *E*. Для защиты электрооборудования от токов короткого замыкания служат выключатель *F1* и плавкие вставки предохранителей *F4...F8*. Защиту электродвигателей от длительных перегрузок обеспечивают тепловые реле *F11...F13*.

ПОВОРОТА.

При ходе револьверного суппорта вперед высвобождается конечный выключатель *S3* и схема готова к новому повороту револьверной головки. При необходимости поворота револьверной головки переключатель *S34* установите в положение *S36* револьверной головки *S36* револьверная головка повернется на одну позицию. Для поворота ее в следующую позицию снова нажмите кнопку *S36*.

Если нужно поднять револьверную головку в переднее положение, нажмите кнопку *S37*. При этом включается с самоблокировкой реле *K6*, которое включает электромагнит *У2*, а электромагнит *У3* не включается до тех пор, пока суппорт не пройдет в исходное положение. В исходном положении револьверной головки нажимается выключатель разъема *S3* в реле *K6* отключается. Размыкающий контакт разъема *K6* включает электромагнит *У3* — пропадает поворот.

Блокировки

В стапке предусмотрены следующие блокировки:

- при исчезновении давления в гидросистеме стапка отключается;
- смена позиции револьверной головки возможна только в исходном положении револьверного суппорта;
- главный привод включается только при нахождении шпинделя в положении СТОП и выполнением указаний настоящего руководства.
- коляски управления шпинделем в положении СТОП;
- шпиндель включается только при зажатом патроне;
- патрон разжимается только при остановленном шпинделе.

Сигнализация, освещение и защита

На пультах стапка установлены следующие сигнальные лампы:
H1 — отсутствие давления в смазочной системе; *H2*

Указания по обслуживанию электрооборудования

При установке стапка снимите клинья и шпагат у магнитных пускателей и реле, тщательно удалите со всех поверхностей бессмолотный вазелин или другие антикоррозионные составы. Стапок надлежно заземлите, подключив его к общей системе заземления цеха. Сечение заземляющей шины и массу ее прокладки выбирает заказчик согласно существующим правилам и нормам с учетом местных условий.

Подшипники электродвигателей смазывайте раз в год. Регулярно очищайте электрооборудование и аппаратуру от пыли и грязи. Во время работы стапка все дверцы и крышки, закрывающие доступ к электрооборудованию и токоведущим частям, должны быть закрыты. Попадание на электроаппаратуру масла и прочих жидкостей не допускается. Любой ремонт как механической, так и электрооборудования стапка проводите только после отключения его от сети.

При длительных перерывах в работе (окончание смены, единственный перерыв и т. п.) обязательно отключайте электрооборудование от сети вводным автоматом.

Требования безопасности

Безопасность работы электрооборудования стапка обеспечивается его изготовлением в соответствии с ГОСТ 12.2.009—80 и выполнением указаний настоящего руководства.
1. Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования стапка, а также его наладкой и ремонтом, обязан:
— иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением 1000 V;
— знать действующие правила технической эксплуатации безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий;
— руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве, руководстве эксплуатации механической части стапка и в эксплуатации

ционной документации, прилагаемой к устройствам и комплектным изделиям, входящим в состав станка;

— знать принципы работы электрооборудования станка и работу его схемы автоматического управления.

2. Для обеспечения безаварийной работы станка напряжение питающей сети на его вводе должно быть в пределах 0,9...1,1 V номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения — в пределах $\pm 0,1$ Hz.

3. Станок и устройства, входящие в его состав, которые могут оказаться под опасным напряжением, должны иметь надежное заземление. К заземляющему зажиму, установленному на вводе к станку в шкафу с электрооборудованием, должен быть подведен от сети заземляющий провод (провод или шина), рекомендуемого настоящим руководством сечения (см. рис. 19). Качество заземления должно быть тщательно проверено путем внешнего осмотра и измерения сопротивления между металлическими частями станка зажимом для заземления, находящимся на вводе к станку. Сопротивление заземления не должно быть больше 0,1 Ω .

4. Не производите наладочные работы под напряжением.

При ремонте и перерывах в работе вводный выключатель должен быть обязательно отключен и замерт специальным устройством, предусмотренным конструкцией шкафа с электрооборудованием.

Внимание! При отключенном вводном выключателе шкафу с электрооборудованием остаются под опасным напряжением вводные зажимы вводного выключателя.

5. На пульте управления установлена кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП с грибовидным толкателем красного цвета, которая обеспечивает отключение всего электрооборудования станка независимо от режима его работы.

Действие этой кнопки проверяйте при первоначальном пуске станка.

6. Не разъединяйте и не соединяйте составные части штепсельных разъемов, находящихся под напряжением.

7. Для обеспечения безопасной работы, предупреждая поломку механизмов и брака на станке предусмотрены электрические блокировки, о которых было сказано выше.

Внимание! Действие всех электрических блокировок проверяйте на холостом ходу и под нагрузкой при первоначальном пуске станка, а также при профилактических ремонтах и осмотрах.

Не работайте на станке при обнаружении неисправностей в работе электрических блокировок безопасности.

Их следует немедленно устранить и только после продолжать работу на станке.

8. При проведении работ по демонтажу электрооборудования (перед отправкой станка потребителю), монтажу и первоначальному пуску станка на месте его эксплуатации руководствуйтесь указаниями, которые содержатся в следующих разделах настоящего руководства: «Требования безопасности», «Гидросистема и смазочная система станка», «Порядок работы».

Таблица 1

Перечень установленной аппаратуры

Обозначение на рис. 17...23	Наименование	Количество	Примечание
C1...C4	Конденсатор K50-12-25 V, 1000 μ F	7	
E1 E2	Лампа МО 24-40	1	
F1 F2	Выключатель автоматический AE 2043-11, 40 A, отсечка 12 $I_{\text{н}}$ IP00	1	
	Предохранители PR-2:		
F4	500 V, 25 A	3	
F5...F7	220 V, 6 A	3	
F8	220 V, 10 A	1	
	Реле тепловые ТРН-10:		
F12	6,3 A	1	
F13	0,5 A	1	
H1...H3 H4	Лампа КМ 48-50 ГОСТ 6940—74	3	
H6 L	MH-6,3-0,22 ГОСТ 2204—74	1	
	Пускатели магнитные:		
K1, K5...K7 KM	ПМЕ-071 (110 V-4 p.+1 z.)	4	
K2 KM	ПМЕ-111 (110 V-2 p.+2 z.)	1	
F11* KM	ПАЕ-314 (110 V-p-32-2p.+ +4 z.-M)	1	
	Реле постоянного тока 24 V:		
K10...K17, K29, K33, K34 KB	РПУ2-51222	11	
K28	РПУ2-51600	1	
K30	РПУ2-51220	1	
M1	Двигатель 4A160S4	1	
M2	Электродвигатель A02-31-4C2	1	Входит в насосную установку 5/5 АГ 48-32
M3	Электронасос Х14-22М	1	
P PA	Амперметр Э8022 30A	1	
R1...R3, R7, R9...R11, R13, R14	Резистор МЛТ 2-100 $\Omega \pm 10\%$ -A ГОСТ 7113—77Е	9	
R8, R12	Резистор ПЭВР 10-820 $\pm 10\%$ ГОСТ 6313—75	2	

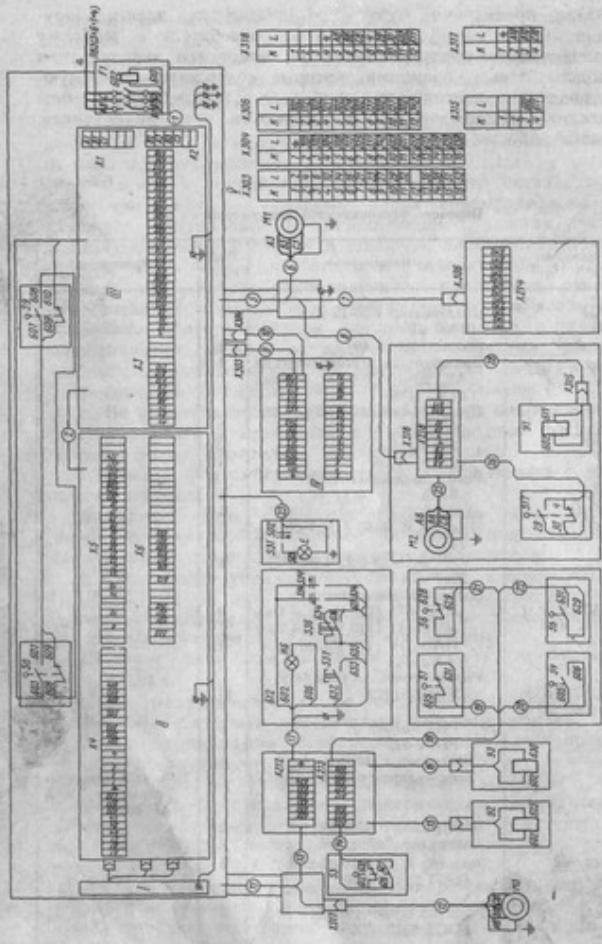


Рис. 19. Электрическая схема соединений станка:

Обозначение на рис. 17...23	Наименование	Количество	Примечание
S1, S2 SA	Микропереключатель МП1107, исп. 1	2	
S3, S4...S7	Выключатели путевые: ВК-300А, исп. 2 ступень 3 ВПК 2010 исп. 2 ГОСТ 5.387-72 ВПК 1111	1 4	
S8, S9 S17 KP	Реле давления ПГ62-11	2	
S21, S22 SB	Кнопки: КЕ 021, исп. 3, красная КЕ 011, исп. 1, черная КЕ 011, исп. 2, желтая КЕ 011, исп. 2, зеленая КЕ 011, исп. 2, черная	1 1 1 2 2	
S23, S25, S26 S26, S37 S39	Переключатель кулачковый ПКУ 3-11С4027	1	
S33, S34 S40 S35	Переключатель ПЕ 011, исп. 2	3	
T1 TV T2 TV	Переключатель щеточный 15П2Н1	1	
V1...V12 V13, V14 V17...V20 V50...V61, V63, V64 V103...V108 У1...У3	Трансформатор трехфазный ТТ-0.4 380/22 В Трансформатор ОСМ-0.4 380/5-22-110/24 В ГОСТ 16710-76	1 1	
V11...V15 J16	Диоды: КД 202 В КД 206 А	12 6	
У11...У15 J16	Электромагнит МТ6202К, ход 5 мм, 110 В, 50 Гц	3	Входит в гидро-распределитель 54БПГ 13-12
	Муфты электромагнитные: ЭМТ 114 ЭМТ 124	5	Входит в АКС-309-16-51

* С контактами К3, К4.

Функциональное назначение конечных выключателей

Обозначение на рис. 17 и 18	Назначение
S1	Верхний диапазон скоростей шпинделля
S2	Нижний диапазон скоростей шпинделля
S3	Исходное положение револьверного суппорта
S4	Окончание поворота

Обозначение на рис. 17 и 18	Название	Показания		Продолжение	
		Составленный	ГОСТ 6323-79	Номер разъема	
S5	Ползунок револьверной головки	16	цвет	составленный	
S6	Поворот револьверной головки				
S7	Опускание револьверной головки				
		A3, B3, C3	Черный	3×6	Мегалорукав

При этом заслонка к электрической схеме соединен

Наименование	Составление	Протокол ПВЗ ГОСТ 6323-79		Номер разъема	Примечание	Протокол ПВЗ ГОСТ 6323-79		Номер разъема	Примечание
		шаг	сечение, мм ²			Составление	шаг		
10. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	2×2,5			$\frac{1}{2}$	17	Зелено-желтый	X212 Металлорукав Р3-Ц.Х-15
11. 602, 605, 612, 625, 626, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, Р6*, Р7*	Красный	15×1		Жгут		18	605, 606, 626, 628, 629, 630, 631, 629	Красный	4×1 X213
12. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×4			$\frac{1}{2}$	9	626, 631	2×1
A10, B10, C10	Черный	3×1				20	605, 606	Красный	2×1 Трубка III ТВ-40-230-10×0,7
13. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×2,5			21	628, 629	Красный	2×1
602, 605, 612, 625, 626, 628	Красный	6×1	X213			22	629, 630	Красный	2×1
14. 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, Р6*, Р7*	Красный	9×1	X212			23	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×1 Жгут
15. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×2,5			24	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×2,5 Металлорукав Р3-Ц.Х-15
16. 612, 626, 627, 632	Красный	4×1				25	$\frac{1}{2}$	Зелено-желтый	1×2,5 Металлорукав Р3-Ц.Х-15
17. 602, 606, 612, 627	Красный	2×1	X213			26	4, 29, 30	Синий	3×1 Металлорукав Р3-Ц.Х-8
632, 633, 634, 635, 636		5×1				28	602, 611	Красный	2×1 X315


*Резиновое покрытие.

Таблица 4

Перечень элементов собранный блока реле

Обозначение на рис. 20	Составление	Размер	Приказ ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			нагр	сечкаст., мм ²
2	K10..K16, K28..K30, K33, K34, K17, V50.. V56, V58..V61, V64, V57, C1..C4, K18			
4	K11, K14, K16, K28, C3, K17	X20/		
6	K10, V50			
8	K11, K12			
9	K12, K13			
10	K11, K13, V51	X20/		
12	K11, K12			
13	K12, K13			
14	K12, K13, V52	X20/		
15	K12, K13			
16	K13, V53			
17				
18				
19	K14, K15, K16			
20	K14, K15			
21	K14, V54	X20/		
22	K14, K15			

— тонкие проводники изолированные (K — коротк.)
 Рис. 20. Схема соединения блока реле:

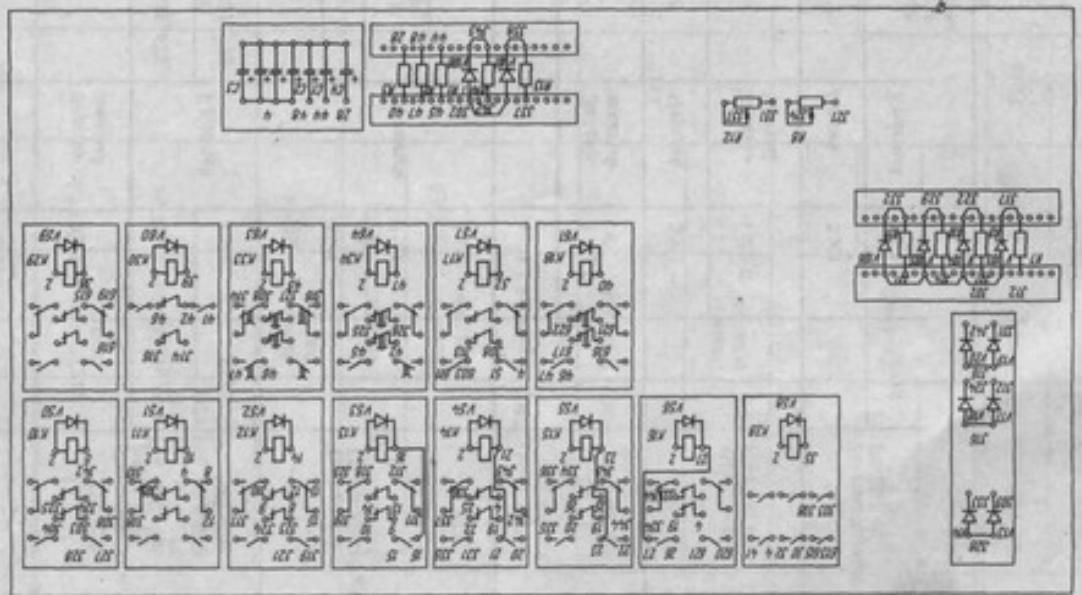

Обозначение на рис. 20	Составная часть	Параметр	Примечания		Параметр	Составная часть	Примечания	
			шаг	шаг			шаг	шаг
23	K15, V55	X201			51	K17		
25	K14, K15				52	K17, V57		
26	K15, K16				303	K10, K28		
27	K16, V56	X201			302	V108...V108	X202	
28	C4, R3				304	K10		
30	K28				308	K10, K28, K33, K17		
32	K28	X201			309	K11, V13		
35	K28		Сумма	0,75	313	K17	X202	
38	K29, V59				310	K11, K12		
39	K30, V60				311	K12, K13		
40	K18, K33, R3, V61				312	K13, V17, R7	X202	
41	K28, K30				314	K30, K33		
42	K30, K34				316	K30, V17...V20		
44	R1, C1				317	R7, V103		
45	V63, K34, RI				318	K11, K13		
46	K30, K18				319	K12, K13		
47	K18, K34, R2, V64				321	K12, R8, R9	X202	
48	R2, C2				322	R9, V104		


Обозначение на рис. 20	Составление	Размер	Пряжка ПВХ ГОСТ 6323—79		Размер	Составление	Размер	Пряжка ПВХ ГОСТ 6323—79	
			цвет	сеченик, мм ²				цвет	сеченик, мм ²
323	K12, K13				345	K14, K15			
324	K10, K12, R8, R10, V18	X202			613	K28			
325	K10, K34	X202			615	K28, K29			
326	K33, K34				616	K29, K18			
327	K10, K33				617	K18			
328	K10, V13, V14				619	K29			
329	R10, V105				620	K16			
331	K14, R11, R12, V19	X202			621	K16, K33			
332	R11, V106				622	K33			
333	K16, V14				611	K17			
334	K15, K16				603	K17			
335	K14, K15								
336	K14, K15								
337	K14, R12, R13	X202							
338	R13, V107								
342	K10, K14, R10, V20	X202							
343	R14, V108								
344	K15, K16								

Перечень элементов соединений блока питания

Обозначение на рис. 21	Составление	Размер	Цвет прокладки
A1	F4		
B1, C1	F4		
A4	T1, T2, F4	X4	
B4	T1, F4		Черный

Обозначение на рис. 21	Составная часть	Разные	Цвет провода*
C4	T1, T2, F4	X4	Черный
A20	T1, V1, V4, V7, V10		
B20	T1, V2, V5, V8, V11	X7, X4	
C20	T1, V3, V6, V9, V12		
<u> </u>	T1, T2	X4	Зелено-желтый
1	V1, V2, V3, F7	X7, X4	
2	V4, V5, V6	X101, X4, X7	
4	F7	X7, X101, X4	Синий
301	V7, V8, V9, F8	X4, X7	
302	V10, V11, V12	X7, X102, X4	
303	F8	X102, X4	
501	F6, T2		
502	F6	X4	
601	T2, F5		Красный
602	T2		
603	F5	X4	
604	T2		
6		X101, X5	Синий

Рис. 21. Задельническая схема соединений
— задельнические соединения опускать к панели
Glocken Anschluss: Gegenklemmen

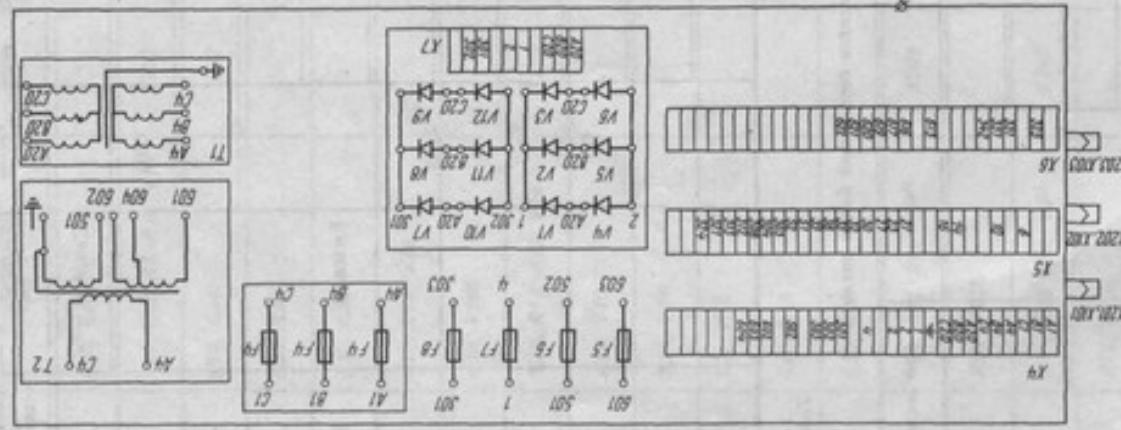

Обозначение на рис. 21	Составная	Размер	Цвет проволоки*
10		321	
14		324	
16		325	
21		331	
23		337	
27	X101, X5	342	
30		613	
32		616	
35		617	
38	Синий	619	X103, X6
39		620	
51		621	
52		622	
303		304	* Марка ПВЗ ГОСТ 6323-79, сечение 1,0 mm ²
313			
308			
312			


Обозначение на рис. 21	Составная	Размер	Цвет проволоки*
10		321	
14		324	X102, X5
16		325	Синий
21		331	X102, X6
23		337	
27	X101, X5	342	
30		613	
32		616	
35		617	
38	Синий	619	X103, X6
39		620	
51		621	
52		622	
303		304	* Марка ПВЗ ГОСТ 6323-79, сечение 1,0 mm ²
313			
308			
312			

Tabula 6

Перечень элементов соединений планет

Обозначение на рис. 22	Соединение	Размер	Промя ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			шаг	цессия, мм ⁴
A1		X1		
B1	K3, K4			
C1				
A2	K3, K4, F11			
B2	K3, K4	X2		
C2	K3, K4, F11			
A3	F11	X2		
C3				
A4				
B4	K2	X3		
C4				
A7	K1, K2, F12			
C7				
A8	F12			
B8	K1, K2	X3		
C8	F12			

Prc. 22. Marktpräzessor exima coagulazione megar

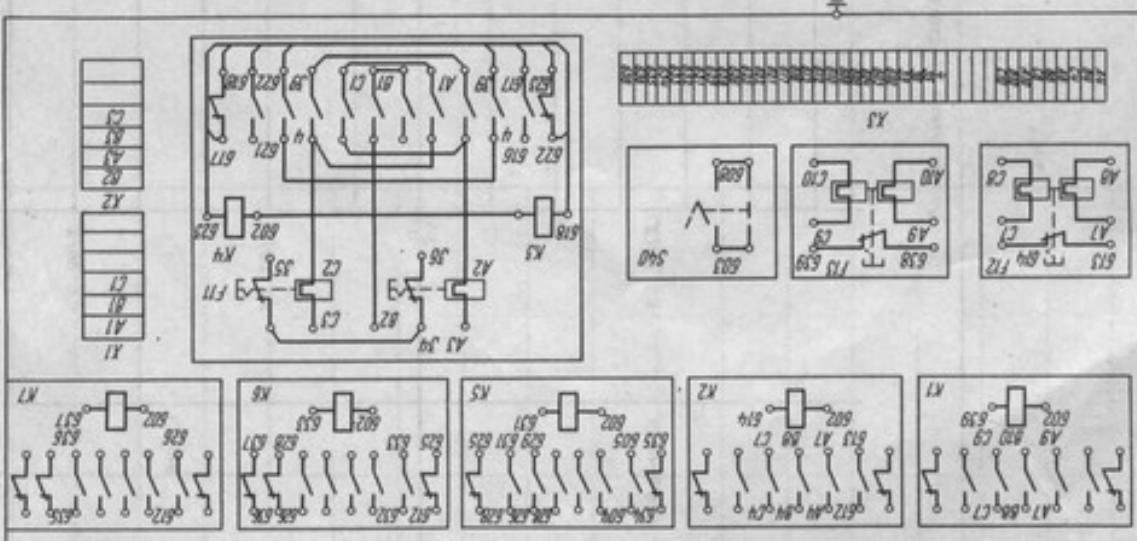

Обозначение за рис. 22	Составная часть	Размер	Прозол ПВХ ГОСТ 6323-79		Размер	Составная часть	Размер	Прозол ПВХ ГОСТ 6323-79
			шаг	сечение, мм ²				
A9	K1, F13			1,0	614	F12, K2		
C9					616			
A10	F13		Черный		617		X3	
B10	K1	X3			618	K3, K4		
C10	F13				621	K4	X3	
4	K3, K4	X3			622	K3, K4		
34	F11		Синий		623			
35					625	K5, K6		
36	F11	X3			626	K6, K7, K5		
39	K3, K4				628	K5, K6	X3	
602	K1...K7				629			
603	S40				631	K5		
604	K5	X3	Красный		632			
605					633	K6		
608	S40				634	K5		
610					635	K5, K7	X3	
612	K2, K6, K7				636	K6, K7		
613	K2, F12				637	K6, K7		

Обозначение на рис. 22	Составление	Разъем	Привод ПВЗ ГОСТ 6323-79	
			цвет	содержание, мм ²
638	F13	X3		
639	F13, K1	Красный	1,0	

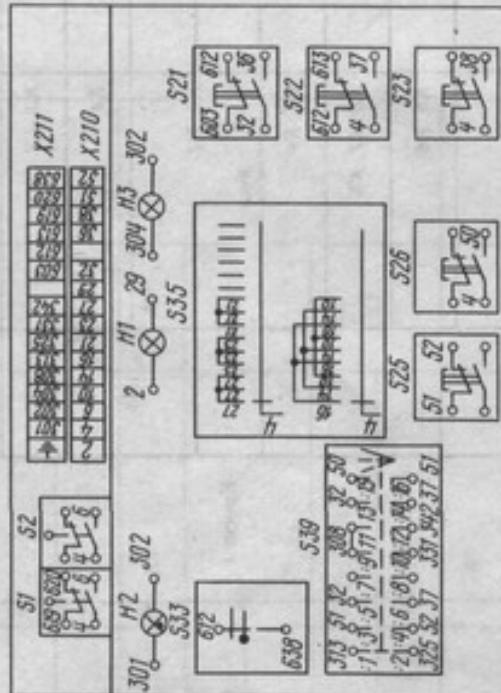



Рис. 23. Электрическая схема соединений пульта

Таблица 7

Перечень элементов соединений пульта

Обозначение на рис. 23	Составление	Разъем	План прокладки	
			Синий	Черный
2	H1			
4	S1, S2, S22, S23, S35, S26	X210		
6	S1, S2			

Обозначение на рис. 23	Составление	Разъем	Соединение	
			Обозначение на рис. 23	Разъем
			10	I0
			14	
			16	S35
			21	
			23	
			27	
			29	H1
			32	S39, S21
			36	S21
			37	S22, S39
			38	S23
			50	S26, S39
			51	S25, S39
			52	S25, S39
			301	H2
			302	H2, H3, H5
			304	H3
			308	S39

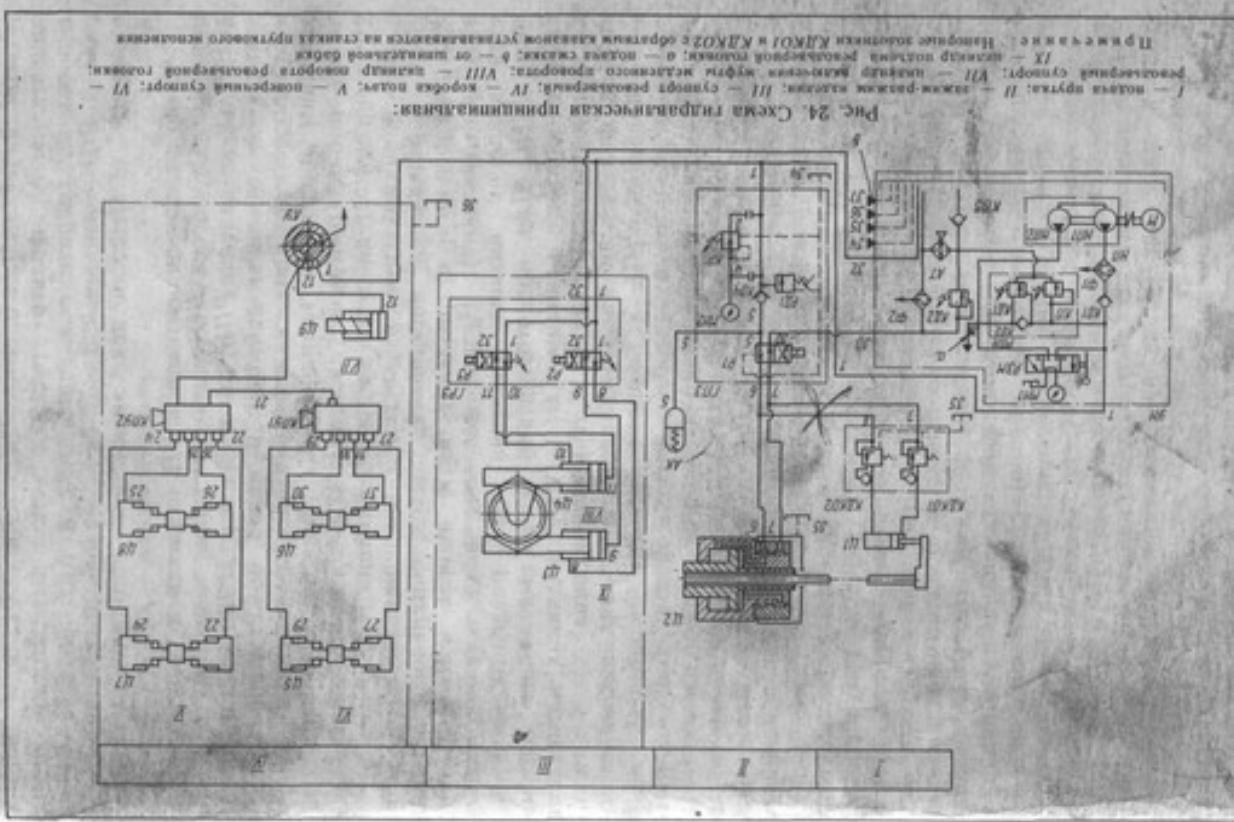

Обозначение на рис. 23	Составление	Раздел	Цвет пропалы
313	S39		Синий
325	X211		
331	S21		
342	S21, S22, S33		
603	S22		Красный
612	S22, S33		
613	S1		
619	S20		
620	S33		
638			

* Марка ПВЗ ГОСТ 6323-79, сечение 1,0 мм².

ГИДРОСИСТЕМА И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА СТАНКА

Схема гидравлическая принципиальная показана на рис. 24.

Гидросистема станка обеспечивает выполнение следующих операций:

- зажим, разжим обрабатываемого изделия;
- подачу прутка (в станках пруткового исполнения);
- переключение подач в коробке подач;
- медленный поворот валов коробки подач при переключении подач;
- зажим, разжим, поворот револьверной головки.

Описание гидравлической схемы

Работа насосной установки. Гидросистема оснащена насосной установкой УН, типа Г48-32, которая включает

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковка и транспортирование

При отправке потребителю станки упаковывают в деревянные ящики. Перед погрузкой и выгрузкой ящика краном убедитесь в надежности его обвязки для подвески на крюк. Значительный наклон ящика, удары и рывки при подъеме и опускании не допускаются. Во время погрузки и выгрузки станка с помощью катков угол наклона площадки не должен превышать 15°, а диаметр катков быть больше 60 мм. Обратите внимание на надпись ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

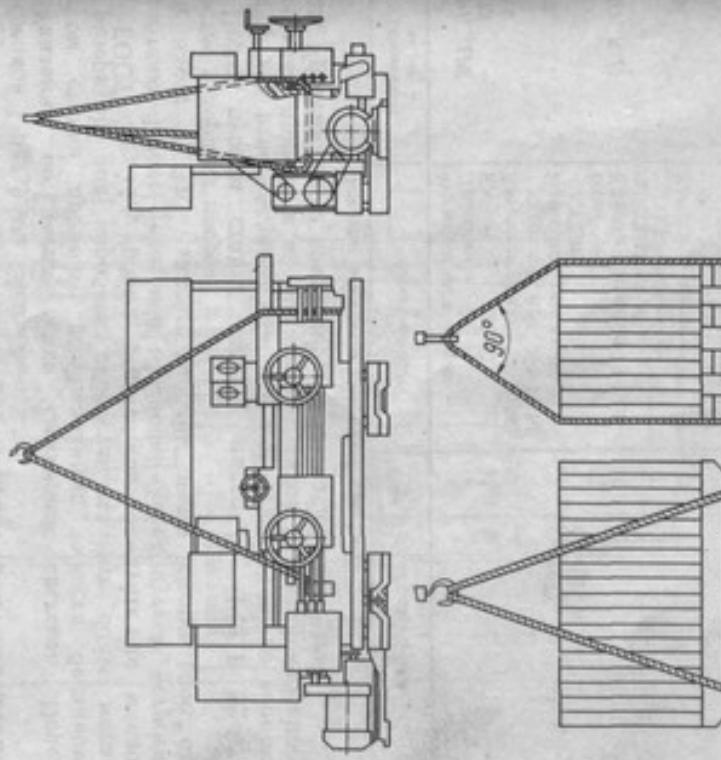


Рис. 29. Схема строповки станка
Причаление. При транспортировании зажимы скрывают, стягивая застежки на стяжках, оставив рукоятки валиков рабочей волны в рабочем положении.

При распаковке станка сначала снимайте стальную ленту и обшивочные доски, затем отделяйте верхний и боковые щиты. Если станок перемещается к месту установки на катках,

то станок оставьте закрепленным на салазках и в таком виде перекатывайте.

Перед транспортированием распакованного станка краном удалите салазки, пропустите через специальные транспортные отверстия у левого торца станины трос. Под правый консольный торец станины заведите трос как показано на рис. 29. Натянутые тросы не должны касаться легко деформируемых деталей, маховиков, обработанных частей, острых углов. С этой целью в соответствующих местах должны быть подложены деревянные распорки.

При транспортировании насосной станции гидропривода не допускайте ударов, рывков и значительных наклонов.

Перед установкой станок тщательно очистите от антикоррозионных покрытий и во избежание коррозии покройте очищенные поверхности тонким слоем масла марки И-30А ГОСТ 20799—75. При очистке вначале пользуйтесь деревянной лопаточкой, а оставшийся смазочный материал с наружных поверхностей удаляйте чистыми салфетками, смоченными бензином Б-70 ГОСТ 1012—72.

Монтаж

Схемы установки станка с габаритными размерами приведены на рис. 30 и 31.

Станок устанавливают на фундаменте или бетонной подушке. Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта. Станок крепите к фундаменту девятью фундаментными болтами М24. Для выверки станка служат нивелирующие винты А, В, С, D, Е, F, G, H, J (рис. 32), расположенные рядом с отверстиями под фундаментные болты. Под концы винтов подложите металлические пластины.

При установке станка по уровням:

1. Установите станок в горизонтальную плоскость в продольном и попечном направлениях посредством уровней II и III с точностью 0,02-1000.
2. Установите станок по извернутости (перекосам) хода суппортов посредством уровней I и IV, перемещая поочередно суппорты по станине от одного крайнего положения до другого (без отвеса) и регулируя нивелирующие винты в пределах допуска на извернутость. Извернутость по направлению перемещения револьверного и поперечного суппортов должна соответствовать записям в акте приемки станка (роверка 2 ГОСТ 17-70). Регулирование по извернутости начинайте с поперечного суппорта.

Станок считается правильно установленным при точности его установки по уровню в продольном и поперечном направлениях. Правильность установки проверяется по измерению расстояния между осями суппортов в рабочем положении. Если станок перемещается к месту установки на катках,

правлении 0,04 mm/ m и соответствием проверкам 7 и 9 допускаемых норм точности.

Фундаментные болты затягивайте только после полного затвердевания фундамента, т. е. примерно через 10 дней после заливки. Гайки фундаментных болтов затягивайте равномерно.

Гидростаницию заглубите на 150 mm относительно станка.

Подготовка к первоначальному пуску. Пуск станка

Заземлите станок, электрошкаф и насосную станцию гидропривода подключением к общей цеховой системе заземления.

Внимание! Убедитесь в наличии заземления станка, электрошкафа и насосной станции гидропривода, наличия защитных кожухов и экрана.

В бак гидропривода залейте 40 ltr масла Т₂₂ ГОСТ 32—74, в бак для охлаждающей жидкости — 40 litr эмульсии. Выполните указанные, изложенные в разделах «Гидросистема и смазочная система станка», «Электрооборудование», относящиеся к эксплуатации и пуску. Подключите станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка.

Пробный пуск станка производите следующим образом.

Руковатку переключателя 28 (см. рис. 9) управления вращением шпинделя установите в положение ТОРМОЗ или СТОП. Включите автоматический выключатель на электрощкафу станка, при этом загорается лампочка на пульте станка СТАНОК ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Нажмите на кнопку 9 ПУСК, включая тем самым прямое вращение электродвигателя главного привода. Шпиндель должен быть заторможен.

Внимание! При отсутствии давления в гидросистеме главный электродвигатель не должен включаться. Он не должен также включаться, если рукотка управления шпинделем находится в положении РАБОТА.

Посредством рукотки 2 и переключателя 7 частоты вращения шпинделя произведите последовательно обкатку станка при 24; 34; 48; 67; 95; 130; 190; 260; 380; 530; 750 min⁻¹ по десять минут на каждой ступени и при 1050, 1500 min⁻¹ по 30 min на каждой ступени. Температура нагрева подшипников не должна превышать 55 °C.

Проверьте реверсирование шпинделя нажатием кнопки 27 РЕВЕРС ШПИНДЕЛЯ. Шпиндель должен реверсироваться только с низших трех скоростей.

Проверьте вручную перемещение суппортов на всей длине

перемещения и включение рабочих подач супортов от рукавов J2, 22, а ускоренных подач — от рукавов J1 и 23.

Проверьте работу механизмов включения подач от жестких упоров. Проверьте последовательно переключение всех подач кранами 29 и 30.

Проверьте работу механизмов зажима.

Внимание! При вращении шпинделя не должен происходить разжим патрона при нажатии на кнопку РАЗЖИМ ЗАГОТОВКИ.

Проверьте работу револьверного суппорта в автоматическом режиме. Для этого переключатель 15 поставьте в положение АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. При отходе револьверной головки в исходное положение происходит подъем, поворот и зажим револьверной головки, загорается сигнальная лампа окончания поворота револьверной головки. Для поворота револьверной головки в следующую позицию поставьте переключатель 15 в положение НАЛАДОЧНЫЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку 16.

Проверьте действие кнопки 8 СТОП.

В первый период работы (в течение двух недель после первоначального пуска при двухсменной работе) не включайте станок на максимальную частоту вращения шпинделя, не загружайте его на полную мощность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Наладка станка производится на партию деталей. Согласно технологической карте наладки, составленной на партию деталей, на гранях револьверной головки устанавливают и крепят инструментальную оснастку и режущий инструмент. В резцедержателе поперечного суппорта устанавливают и крепят резцы.

Поворот револьверной головки осуществляется при нажатии кнопки во время отхода суппорта в положение, когда жесткий упор на станке нажмет на конечный выключатель исходного положения.

Методом пробных проходов производят на каждой гранции револьверной головки окончательную установку режущих инструментов, упоров на барабане упоров револьверного суппорта и упоров поперечного суппорта, фиксируя получение размеров по длине, а также размеров канавок от поперечного суппорта путем выключения падающими рукоятками от упоров.

Упор на станке для включения конечного выключателя исходного положения устанавливаите по длине таким образом, чтобы он нажимал на конечный выключатель в положении.